


# Operating Instructions

---

**Ignis 150 TIG**  
**Ignis 180 TIG**

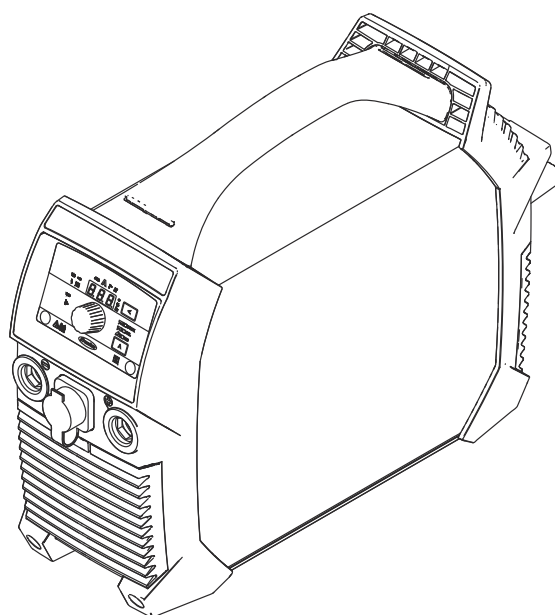

**SV** | Bruksanvisning





# Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter .....	5
Förklaring säkerhetsanvisningar .....	5
Allmänt .....	5
Avsedd användning .....	6
Omgivningsvillkor .....	6
Ägarens skyldigheter .....	6
Personalens skyldigheter .....	6
Nätanslutning .....	7
Jordfelsbrytare .....	7
Egen- och personskydd .....	7
Uppgifter om bulleremissionsvärden .....	8
Risk för skadliga gaser och ångor .....	8
Fara på grund av flygande gnistor .....	8
Fara på grund av nät- och svetsström .....	9
Vagabonderande svetsströmmar .....	10
EMC-klassificering av apparater .....	10
Åtgärder för elektromagnetisk kompatibilitet .....	10
EMF-åtgärder .....	11
Särskilda riskställen .....	11
Krav gällande skyddsgas .....	12
Faror med skyddsgasflaskor .....	12
Säkerhetsåtgärder på uppställningsplatsen och vid transport .....	13
Säkerhetsåtgärder vid normal drift .....	14
Idrifttagande, underhåll och reparation .....	14
Säkerhetsteknisk kontroll .....	14
Slutomhändertagande och återvinning .....	15
Säkerhetsmärkning .....	15
Datasäkerhet .....	15
Upphovsrätt .....	15
Allmänt .....	16
Koncept .....	16
Varningsanvisningar på enheten .....	16
Användningsområden .....	17
Innan laddaren tas i bruk .....	18
Säkerhet .....	18
Avsedd användning .....	18
Uppställningsvillkor .....	18
Generator drift .....	18
Manöverelement, anslutningar och mekaniska komponenter .....	20
Säkerhet .....	20
Reglage, anslutningar och mekaniska komponenter till Ignis 150 .....	21
Reglage, anslutningar och mekaniska komponenter på Ignis 180 .....	22
Frontpanel .....	23
Pinnsvetsning .....	25
Förberedelser .....	25
MMA-svetsning .....	26
Funktionen SoftStart/HotStart .....	26
Dynamik .....	27
Pulssvetsning .....	28
Manöverlägen TIG .....	30
Symboler och förklaringar .....	30
2-taktsdrift .....	30
4-taktsdrift .....	31
TIG-svetsning .....	32
Allmänt .....	32
Anslutning av gasflaska .....	32
Förberedelser .....	33
Ställa in gastrycket .....	34
TIG-svetsning .....	34
TIG Comfort Stop .....	34

Pulssvetsning.....	36
Häftfunktion.....	37
Inställningsmenyn för svetsmetod.....	39
Gå till inställningsmenyn.....	39
Ändra parametrar.....	39
Lämna inställningsmenyn.....	39
Parametrar för MMA-svetsning.....	39
Parametrar för TIG-svetsning.....	41
Inställningsmeny nivå 2.....	43
Parametrar i inställningsmenyn nivå 2.....	43
Skötsel, underhåll och skrotning.....	45
Säkerhet.....	45
Allmänt.....	45
Underhåll vid varje idrifttagning.....	45
Underhåll varannan månad.....	46
Kassering och återvinning.....	46
Åtgärda fel.....	47
Säkerhet.....	47
Visade fel.....	47
Servicemeddelanden.....	47
Ingen funktion.....	49
Felaktig funktion.....	50
Genomsnittlig förbrukning vid svetsning.....	52
Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid MIG/MAG-svetsning.....	52
Genomsnittlig skyddsgasförbrukning vid MIG/MAG-svetsning.....	52
Genomsnittlig skyddsgasförbrukning vid TIG-svetsning.....	52
Tekniska data.....	53
Förklaring av begreppet inkopplingstid.....	53
Ignis 150 TIG.....	53
Ignis 180 TIG.....	54
Ignis 180 TIG MV.....	55
Översikt med kritiska råmaterial, apparatens tillverkningsår.....	57

# Säkerhetsföreskrifter

## Förklaring säkerhetsanvisningar

### **VARNING!**

**Betecknar en omedelbart hotande fara.**

- ▶ Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.

### **FARA!**

**Betecknar en eventuell farlig situation.**

- ▶ Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.

### **SE UPP!**

**Betecknar en eventuell skadlig situation.**

- ▶ Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.

### **OBS!**

**Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.**

## Allmänt

Fjärrkontrollen är tillverkad enligt den senaste tekniken och de erkända säkerhetstekniska reglerna. Trots detta kan felaktig användning eller missbruk medföra risk för:

- Skada på liv och lem för användaren eller tredje person
- Skada på fjärrkontrollen eller andra apparater hos användaren
- Försämrad funktion hos växelriktaren

Alla personer som ska starta, använda, underhålla och reparera laddaren ska:

- Vara tillräckligt kvalificerade
- ha kunskaper om svetsning och
- Ha läst hela den här användarhandboken och följa den noggrant

Användarhandboken ska alltid finnas tillgänglig där fjärrkontrollen används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här användarhandboken.

All säkerhets- och skyddsinformation på växelriktaren:

- Ska vara i läsbart skick
- Får inte skadas
- Får inte tas bort
- Får inte övertäckas, klistras över eller målas över

Placeringen av säkerhets- och riskinformation på fjärrkontrollen anges i kapitlet "Allmän information" i användarhandboken.

Störningar som kan försämrings säkerheten ska åtgärdas innan laddaren aktiveras.

**Det gäller din säkerhet!**

---

**Avsedd användning**

Apparaten får endast användas för det ändamål den är konstruerad för.

---

Apparaten får endast användas för de svetsmetoder den är avsedd för enligt typskylten.

All annan användning eller användning utöver detta räknas som felaktig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

---

Avsedd användning omfattar även:

- Att noga läsa och följa alla anvisningar i bruksanvisningen
- Att noga läsa och följa alla säkerhetsföreskrifter och all riskinformation
- Att utföra alla kontroll- och underhållsarbeten

---

Apparaten får aldrig användas för följande:

- Tina upp frusna rör
- Ladda batterier
- Starta motorer

---

Apparaten är avsedd för användning inom industri och verkstad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på att apparaten har använts i bostäder.

---

Tillverkaren ansvarar inte heller för bristfälliga eller felaktiga arbetsresultat.

---

**Omgivningsvillkor**

Drift och förvaring av apparaten utanför det angivna området anses som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

---

Temperaturområde för omgivande luft:

- Vid drift: -10 °C till +40 °C (14 °F till 104 °F)
- Vid transport och förvaring: -20 °C till +55 °C (-4 °F till 131 °F)

---

Relativ luftfuktighet:

- Upp till 50 % vid 40 °C (104 °F)
- Upp till 90 % vid 20 °C (68 °F)

---

Omgivningsluft: fri från damm, syra, korrosiva gaser eller ämnen med mera.  
Höjd över havet: upp till 2000 m (6561 ft. 8,16 in.)

---

**Ägarens skyldigheter**

Ägaren åtar sig att se till att de personer som ska använda frärrmanöverdonet

- Är väl förtrogna med de gällande arbetssäkerhets- och arbetsskyddsföreskrifterna och är utbildade i hur fjärrkontrollen ska användas
- Har läst och förstått den här användarhandboken, särskilt kapitlet "Säkerhetsföreskrifter", och har bekräftat det med en underskrift
- Är korrekt utbildade i kraven på arbetsresultat

---

Kontrollera regelbundet att personalen arbetar på ett säkerhetsmedvetet sätt.

---

**Personalens skyldigheter**

Alla personer som ska arbeta med apparaten är skyldiga att innan arbetet påbörjas

- Följa de grundläggande föreskrifterna om arbetssäkerhet och förebyggande av olycksfall
- Ha läst den här användarhandboken, särskilt kapitlet "Säkerhetsföreskrifter", och genom en underskrift bekräfta att de har förstått och kommer att följa dem.

---

Innan du lämnar arbetsområdet ska du se till att det inte kan uppstå person- eller sakskador medan du är borta.

---

---

**Nätanslutning** Enheter med hög effekt kan på grund av sin strömförbrukning påverka energikvaliteten i nätet.

---

Detta kan påverka vissa typer av laddare i form av:

- Anslutningsbegränsningar
- Krav med avseende på maximalt tillåten nätimpedans \*)
- Krav med avseende på minsta nödvändiga kortslutningseffekt \*)

\*) Vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet, se Tekniska Data.

---

I det här fallet måste arbetsledningen eller användaren av laddaren förvissa sig om att den får anslutas, eventuellt genom kontakt med elleverantören.

---

**VIKTIGT!** Var noga med att jorda nätanslutningen säkert!

---

---

**Jordfelsbrytare** Lokala bestämmelser och nationella riktlinjer kan kräva att en jordfelsbrytare installeras vid anslutning till det allmänna elnätet. Du hittar information om vilka jordfelsbrytare tillverkaren rekommenderar för apparaten i avsnittet med tekniska data.

---

**Egen- och personskydd**

Hantering av apparaten innebär många risker, som till exempel:

- Flygande gnistor och varma metalldelar
  - Strålning från ljusbågen som kan skada ögon och hud
  - Skadliga elektromagnetiska fält, som kan innebära livsfara för personer med pacemaker
  - Elektriska risker på grund av nät- och svetsström
  - Förhöjd bullerbelastning
  - Skadlig svetsrök och gaser
- 

Använd lämplig skyddsutrustning vid hantering av apparaten. Skyddsutrustningen ska ha följande egenskaper:

- Flamsäker
  - Isolerande och torr
  - Heltäckande, oskadad och i gott skick
  - Skyddshjälm
  - Byxor utan slag
- 

Skyddsutrustningen omfattar bland annat:

- Skydd för ögon och ansikte med skyddsskärm, med filterinsats som skydd mot UV-strålning, värme och gnistor enligt föreskrifter.
  - Under skyddsskärmen ska användaren bära skyddsglasögon med sidoskydd.
  - Skyddsskor, som isolerar även vid väta.
  - Lämpliga skyddshandskar (elektriskt isolerade och med värmeskydd).
  - Hörselskydd för att skydda mot buller.
- 

Obehöriga, framför allt barn, får inte vistas inom apparatens arbetsområde under pågående svetsarbete. Om det ändå finns obehöriga personer i närheten:

- informera dessa om alla faror och risker (risk för bländning genom ljusbågar, risk för skador orsakade av flygande gnistor, skadlig svetsrök, buller, möjliga risker orsakade av nät- och svetsströmmar etc.)
- tillhandahåll lämplig skyddsutrustning eller
- ställ upp lämpliga skyddsväggar och -skärmar.

---

**Uppgifter om bulleremis-sionsvärden**

Apparaten genererar en maximal ljudeffektnivå på < 80 dB(A) (ref. 1 pW) vid tomgång samt under kylningsfasen efter drift, motsvarande den maximalt tillåtna arbetspunkten vid normbelastning enligt EN 60974-1.

---

Det går inte att ange värden för bullernivån vid arbetsplatsen under svetsning (eller skärning), eftersom den varierar beroende på arbetsmetod och den omgivande miljön. Bullernivån beror på olika parametrar, t.ex. svetsmetod (MIG/MAG-, TIG-svetsning), den valda strömtyper (lik- eller växelström), effektområdet, typen av svetsgods, arbetsstyckets resonansbeteende, förutsättningar kring arbetsplatsen etc.

---

**Risk för skadliga gaser och ångor**

Rök som uppstår under svetsning innehåller hälsoskadliga gaser och ångor.

---

Svetsrök innehåller ämnen som enligt Monograph 118 från International Agency for Research on Cancer kan orsaka cancer.

---

Punktutsug och rumsutsug ska användas.

Om det är möjligt, ska en brännare med integrerat utsug användas.

---

Håll undan ansiktet från svetsrök och gaser som uppstår.

---

Rök och skadliga gaser som uppstår

- får inte andas in
- ska ventileras ut genom lämpliga anordningar.

---

Säkerställ tillräcklig ventilation. Kontrollera att luftutbytet kontinuerligt ligger på minst 20 m<sup>3</sup> per timme.

---

Om ventilationen inte räcker till ska svetshjälm med lufttillförsel användas.

---

Om det är oklart om utsugskapaciteten är tillräcklig, ska utsläppsvärdena av skadliga ämnen mätas och jämföras med tillåtna gränsvärden.

---

Hur skadlig svetsröken är, beror bland annat på följande:

- Metaller i arbetsstycket
- Elektroder
- Beläggning
- Rengöringsmedel, avfettningsmedel och liknande
- Använd svetsmetod

---

Därför är det viktigt att beakta informationen i materialsäkerhetsdatablad och anvisningar från tillverkaren.

---

Rekommendationer för exponeringsscenarier samt åtgärder för riskhantering och identifiering av arbetsförhållanden hittar du på webbsidan för European Welding Association under Health & Safety (<https://european-welding.org>).

---

Brandfarliga ångor (exempelvis ångor från lösningsmedel) får inte finnas inom ljusbågens strålningsområde.

---

Ventiler på skyddsgasflaskor och centralgasförsörjning ska vara stängda när inget svetsarbete utförs.

---

**Fara på grund av flygande gnistor**

Flygande gnistor kan orsaka brand och explosion.

---

Svetsa aldrig i närheten av brännbara material.

---

Håll ett avstånd på minst 11 meter (36 ft. 1,07 in.) mellan ljusbågen och brännbara material, eller täck över dem med ett godkänt skydd.



---

Se till att lämpliga och godkända brandsläckare finns i närheten.

---

Gnistor och heta metalldelar kan tränga ut i omgivningen även genom små springor eller öppningar. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador eller brand.

---

Svetsa inte i områden med risk för explosion eller brand, eller i stängda tankar, behållare eller rör om dessa inte har förberetts för svetsning enligt gällande nationella och internationella normer.

---

Det är inte tillåtet att svetsa på behållare som används eller har använts för förvaring av gas, drivmedel, mineraloljor eller liknande. Risk för explosion på grund av rester.

---

### **Fara på grund av nät- och svetsström**

Elstötar är livsfarliga och kan leda till döden.

---

Du får inte röra spänningssatta delar inne i eller utanpå utrustningen.

---

Vid MIG/MAG- och TIG-svetsning är även svetstråden, trådspolen, matarrullarna samt alla metalldelar som har kontakt med svetstråden spänningssatta.

---

Placera alltid trådmatningen på ett tillräckligt isolerat underlag eller använd ett lämpligt, isolerande bobjnfäste.

---

Se till att det finns ett lämpligt egen- och personskydd i form av ett torrt underlag eller skydd som är tillräckligt isolerande mot jord. Underlaget eller skyddet måste täcka hela området mellan kroppen och jord.

---

Alla kablar och ledningar ska vara ordentligt fastsatta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar samt brända, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast bytas ut. Inför varje användning ska du för hand kontrollera att strömanslutningarna är ordentligt åtdragna. För strömkablar med bajonettkontakt ska du vrida strömkabeln minst 180° och förspänna den.

---

Vira aldrig kablar eller ledningar runt kroppen eller kroppsdelar.

---

Elektrodena (MMA-elektrod, volframelektrod, svetstråd osv.)

- får aldrig kylas ned genom att doppas i vätska,
  - får aldrig vidröras när strömkällan är inkopplad.
- 

Mellan två strömkällors elektroder kan det till exempel uppstå dubbelt så hög tomgångsspänning som för ett enskilt svetsssystem. Att vidröra båda elektrodena samtidigt kan i vissa fall innebära livsfara.

---

Låt regelbundet en behörig elektriker kontrollera utrustningens nätförsörjningsledning och att skyddsledaren är fungerar korrekt.

---

Apparater i skyddsklass I kräver ett nät med skyddsledare och ett kontaktsystem med skyddsledarkontakt för att uppfylla avsedd användning.

---

Det är inte tillåtet att använda utrustningen i ett nät utan skyddsledare eller i ett eluttag utan skyddsledarkontakt när alla nationella bestämmelser för skyddsseparation efterlevs.

I annat fall betecknas det som grov vårdslöshet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig hantering.

---

Om det behövs ska du se till att jorda arbetsstycket ordentligt med lämpliga medel.

---

Stäng av utrustning som inte används.

---

Vid arbeten på högre höjd ska sele användas som fallskydd.

---

Inför arbeten på utrustningen ska den stängas av och nätkontakten dras ur.

---

Se till att utrustningens nätkontakt inte sätts i och att utrustningen inte slås på igen genom en läsbar och tydlig varningsskylt.

---

När utrustningen har öppnats ska du:

- ladda ur alla komponenter som lagrar elektrisk laddning,
- se till att alla komponenter är strömlösa.

---

Om arbeten på spänningssatta delar är nödvändiga ska du ta hjälp av en till person som kan slå ifrån huvudströmbrytaren i god tid.

---

### **Vagabonderande svetsströmmar**

Om nedanstående anvisningar inte följs kan vagabonderande svetsströmmar uppstå, vilket kan leda till följande:

- brandrisk
- överhettning av komponenter som kommer i kontakt med arbetsstycket
- trasiga skyddsledare
- skador på utrustningen och andra elektriska anordningar.

---

Se till att arbetsstyckeklämman sitter fast ordentligt i arbetsstycket.

---

Fäst arbetsstyckeklämman så nära det ställe som ska svetsas som möjligt.

---

Ställ apparaten så att den är tillräckligt elektriskt isolerad mot ledande föremål i närheten, exempelvis mot elektriskt ledande golv eller stativ.

---

Tänk på följande när strömförgreningar, fästen för dubbla matarverk etc. används: Även elektroderna på en svetsbrännare/elektrodhållare som inte används är potentialförande. Se till att svetsbrännaren/elektrodhållaren som inte används placeras avisolerad.

---

Vid automatiserade MIG/MAG-tillämpningar ska trådelektroden endast ledas fram till matarverket isolerad från trådtunnan, storspolen eller trådspolen.

---

### **EMC-klassificering av apparater**

Apparater av emissionsklass A:

- Är avsedda endast för användning inom industriområden
- Kan förorsaka ledningsbundna och strålade störningar inom andra områden

---

Apparater av emissionsklass B:

- Uppfyller emissionskraven för bostads- och industriområden. Detta gäller även för bostadsområden som får sin strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet.

---

EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data.

---

### **Åtgärder för elektromagnetisk kompatibilitet**

Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkan inom det avsedda användningsområdet uppträda (till exempel om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten).

I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera störningarna.

Kontrollera och värdera störtåligheten för apparater i omgivningen enligt nationella och internationella föreskrifter. Exempel på störningskänsliga enheter som kan påverkas av apparaten:

- säkerhetsanordningar
- nät-, signal- och dataöverföringskablar
- ADB- och telekommunikationsenheter
- anordningar för mätning och kalibrering.

Åtgärder som stöds för att undvika problem med elektromagnetism:

1. Nätmatning
  - Om det trots föreskriftsenliga nätanslutningar uppstår elektromagnetiska störningar, ska du vidta ytterligare åtgärder (exempelvis använda ett lämpligt nätfilter).
2. Svetskablar
  - Håll dem så korta som möjligt.
  - Lägg dem tätt samman (även för att undvika elektromagnetiska problem).
  - Lägg dem så långt från andra kablar som möjligt.
3. Potentialutjämning
4. Jordning av arbetsstycket
  - Jorda via kondensatorer om det behövs.
5. Avskärmning vid behov
  - Avskärma andra apparater i närheten.
  - Avskärma hela svetsinstallationen.

### EMF-åtgärder

Elektromagnetiska fält kan förorsaka hälsoskador som ännu är okända:

- Hälsovådlig inverkan på personer i närheten, exempelvis sådana som använder pacemaker och/eller hörapparat.
- Den som använder pacemaker ska kontakta sin läkare, innan hon eller han går i närheten av apparaten och svetsprocessen.
- Håll av säkerhetsskäl så stort avstånd som möjligt mellan svetskablar och huvudet/bålen.
- Bär inte svetskablar och slangpaketen över axeln och linda dem inte runt kroppen eller kroppsdelar.

### Särskilda riskställen

Håll händer, hår, klädesplagg och verktyg borta från rörliga delar, till exempel:

- fläktar,
- kuggjul,
- rullar,
- axlar,
- trådspolar och svetstrådar.

Stick inte in händerna i tråd drivningens roterande kuggjul eller i roterande drivningsdelar.

Skydd och sidoplåtar får endast tas bort under underhålls- och reparationsarbeten.

Under drift ska du

- se till att alla skydd är stängda och att samtliga sidoplåtar är korrekt monterade,
- hålla alla skydd och sidoplåtar stängda.

När svetstråden matas ut ur brännaren finns en hög skaderisk (stickskador i händer, skador på ansikte och ögon m.m.).

Håll därför alltid brännaren riktad bort från kroppen (utrustning med trådmatning) och bär lämpliga skyddsglasögon.

Vidrör inte arbetsstycket under eller efter svetsningen – risk för brännskador.

---

Medan arbetsstyckena svalnar kan slag sprätta iväg från dem. Därför ska föreskriven skyddsutrustning bäras och tillräckligt skydd för andra personer säkerställas även vid efterarbeten på arbetsstycken.

---

Låt brännare och andra utrustningskomponenter med hög drifttemperatur svalna innan arbeten utförs på dem.

---

Särskilda föreskrifter gäller i brand- och explosionsfarliga utrymmen – följ gällande nationella och internationella föreskrifter.

---

Strömkällor för arbeten i utrymmen med förhöjd elektrisk risk (t.ex. ångpannor) måste ha (Safety)-märkning. Strömkällan får däremot inte befinna sig i sådana utrymmen.

---

Skållningsrisk om kylmedel läcker ut. Innan du kopplar från anslutningarna till fram- och returledningen för kylmedel ska du stänga av kylaggregatet.

---

När du hanterar kylmedel ska du följa säkerhetsdatabladet för kylmedel. Säkerhetsdatabladet för kylmedel kan du få från din serviceavdelning eller via tillverkarens webbplats.

---

När utrustning transporteras med kran ska enbart lämpliga lyftanordningar från tillverkaren användas.

- Haka fast kedjor eller linor i alla avsedda upphängningspunkter på den lämpliga lyftanordningen.
  - Kedjor och linor bör hänga så lodrätt som möjligt.
  - Ta bort gasflaskan och trådmatningen (MIG/MAG- och TIG-aggregat).
- 

Om trådmatningen hängs upp i en kran under svetsningen ska du alltid använda en lämplig, isolerande bobinupphängning (MIG/MAG- och TIG-aggregat).

---

Om utrustningen har en bärrem eller ett handtag är detta enbart avsett för transport för hand. Bärremmen är inte lämplig för transport med kran, gaffeltruck eller andra mekaniska lyftredskap.

---

Alla lyftredskap (remmar, spännen, kedjor osv.) som används tillsammans med apparaten eller dess komponenter ska kontrolleras regelbundet (t.ex. med avseende på mekaniska skador, korrosion eller förändringar på grund av annan miljöpåverkan).

Kontrollernas intervall och omfattning ska åtminstone uppfylla gällande nationella standarder och direktiv.

---

Det finns risk för att färg- och luktlös skyddsgas läcker ut utan att det upptäcks när en adapter används till skyddsgasanslutningen. Täta adapterns gänga för skyddsgasanslutningen med lämplig teflontejp före monteringen.

---

---

### **Krav gällande skyddsgas**

Oren skyddsgas kan orsaka skador på utrustningen och lägre svetskvalitet. Detta gäller särskilt vid centralgasinstallationer.

Skyddsgaskvaliteten ska uppfylla följande krav:

- Partikelstorlek fasta ämnen < 40 µm
  - Tryckdaggpunkt < -20 °C
  - Max. oljeandel < 25 mg/m<sup>3</sup>
- 

Byt filter vid behov!

---

---

### **Faror med skyddsgasflaskor**

Skyddsgasflaskor innehåller trycksatt gas och kan explodera om de skadas. Skyddsgasflaskorna ingår i svetsutrustningen och ska därmed behandlas med försiktighet.

Skydda gasflaskor med trycksatt gas från hetta, mekanisk påverkan, slagg, öppen låga, gnistor och ljusbågar.

Montera skyddsgasflaskor stående och säkra dem enligt instruktioner, så att de inte kan välta.

Håll skyddsgasflaskor så långt bort från svetsströmkretsen och andra elektriska strömkretsar som möjligt.

Häng aldrig brännaren på skyddsgasflaskan.

Vidrör aldrig skyddsgasflaskan med svets elektroder.

Explosionsrisk - svetsa aldrig på skyddsgasflaskor.

Använd alltid endast skyddsgasflaskor som är tillverkade för ändamålet och passande, lämpliga tillbehör, som regulatorer, slangar, kopplingar etc. Använd endast skyddsgasflaskor och tillbehör som är i gott skick.

Vänd bort ansiktet från skyddsgasflaskans ventil när den öppnas.

Stäng ventilen på skyddsgasflaskan när den inte används.

Sätt på ventilens skyddslock när skyddsgasflaskan inte är ansluten till utrustning.

Följ alltid tillverkarens anvisningar samt gällande nationella och internationella regler för skyddsgasflaskor med tillbehör.

### **Säkerhetsåtgärder på uppställningsplatsen och vid transport**

En fallande apparat kan betyda livsfara! Ställ apparaten på ett jämnt, fast och stabilt underlag.

- En lutningsvinkel på maximalt 10° är tillåten.

Särskilda föreskrifter gäller i brand- och explosionsfarliga utrymmen.

- Följ gällande nationella och internationella föreskrifter.

Säkerställ genom interna anvisningar och kontroller att arbetsplatsens omgivning är ren och översiktlig.

Ställ upp och använd apparaten enbart enligt den kapslingsklass som anges på märkskylten.

Säkerställ vid uppställningen av apparaten ett avstånd på 0,5 m (1 ft 7,69 in) runt apparaten, så att kyl Luften obehindrat kan passera in och ut.

Se vid transport av apparaten till att de gällande nationella och regionala riktlinjerna och olycksfallsförebyggande föreskrifterna följs. Detta gäller särskilt för riktlinjer avseende faror vid transport.

Varken lyft eller transportera aktiva apparater. Stäng av apparaterna inför transport eller lyft!

Tappa inför varje transport av apparaten ut allt kylmedel och demontera följande komponenter:

- Trådmatning
- Trådspole
- Skyddsgasflaska

Gör en synkontroll av apparaten med avseende på skador inför idrifttagandet efter transporten. Låt utbildad servicepersonal reparera alla typer av skador inför idrifttagandet.

---

**Säkerhetsåtgärder vid normal drift**

Använd bara apparaten om alla skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Bris-ter gällande säkerhetsanordningarnas funktion kan leda till:

- Skada eller dödsfall för användaren eller tredje person
- Skada på utrustningen eller andra materiella tillgångar
- Försämrad funktion för apparaten

---

Säkerhetsanordningar som inte fungerar ska repareras innan apparaten slås på.

---

Det är inte tillåtet att förbikoppla säkerhetsanordningar eller ta dem ur drift.

---

Kontrollera innan apparaten tas i bruk att ingen kan skadas.

---

Kontrollera apparaten minst en gång i veckan med avseende på tecken på skada samt att alla säkerhetsanordningar fungerar.

---

Fäst alltid skyddsgasflaskan på säkert sätt och plocka av den om apparaten ska flyttas med kran.

---

Det är endast tillåtet att använda originalkylvätska från tillverkaren, eftersom egenskaper som elektrisk ledningsförmåga, frostskydd, materialkompatibilitet, flampunkt etc. är anpassade till apparaten.

---

Använd endast avsedd originalkylvätska från tillverkaren.

---

Blanda inte originalkylvätskan med andra kylvätskor.

---

Anslut endast systemkomponenter från tillverkaren till kylkretsarna.

---

Om andra systemkomponenter eller annan kylvätska används, och det leder till skador, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för detta och alla garantianspråk upphör att gälla.

---

Cooling Liquid FCL 10/20 är inte brandfarlig. Kylvätskan är etanolbaserad och kan vara brandfarlig under vissa omständigheter. Kylvätskan får endast transporteras i originalbehållare och ska förvaras åtskilt från tändkällor.

---

Använd kylvätska ska avfallshanteras enligt gällande nationella och internationella föreskrifter. Säkerhetsdatabladet för kylvätskan får du från ditt servicekontor eller från tillverkarens webbsida.

---

Kontrollera kylvätskenivån innan du börjar svetsa, då den fortfarande är sval.

---

**Idrifttagande, underhåll och reparation**

Vi kan inte garantera, att delar från andra tillverkare är konstruerade och tillverkade enligt de gällande specifikationerna och säkerhetsnormerna.

- Använd bara originalreservdelar (gäller även standarddelar).
- Utför inga installationer eller ombyggnationer av apparaten utan tillstånd från tillverkaren.
- Byt genast ut defekta komponenter.
- Vid beställning ska du ange exakt beteckning och artikelnummer enligt reservdelslistan samt apparatens serienummer.

---

Husskruvarna utgör skyddsledarförbindelsen för jordning av husdelarna. Använd alltid rätt antal originalhusskruvar med det angivna åtdragningsmomentet.

---

**Säkerhetsteknisk kontroll**

Tillverkaren rekommenderar att användaren utför en säkerhetsteknisk kontroll av apparaten minst var 12:e månad.

---

Inom samma 12-månadersintervall rekommenderar tillverkaren att strömkällan kalibreras.

---

Säkerhetstekniska kontroller ska utföras av behörig elektriker:

- efter ändringar,
- efter till- och ombyggnationer,
- efter reparation, skötsel och underhåll,
- med högst tolv månaders intervall.

---

Den säkerhetstekniska kontrollen ska utföras enligt nationella och internationella normer och riktlinjer.

---

Närmare information om den säkerhetstekniska kontrollen och kalibreringen kan du få från ditt servicekontor. Servicekontoret ställer vid förfrågan alla nödvändiga underlag till förfogande.

---

### **Slutomhändertagande och återvinning**

Elapparater och elskrot ska sorteras separat enligt EU-direktiv och nationellt gällande lagar, och lämnas in för miljövänlig återvinning. Förbrukade enheter ska återlämnas till försäljaren eller ett lokalt, godkänt insamlings- och återvinnings-system. Korrekt återvinning av förbrukade enheter främjar en hållbar återanvändning av material. Annan hantering kan innebära potentiella risker för hälsa och miljö.

#### **Förpackningsmaterial**

Separat insamling. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. Platta till kartongen.

---

### **Säkerhetsmärkning**

CE-märkta svetshjälmarna uppfyller de grundläggande kraven i lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet (exempelvis relevanta produktstandarder i standardserien EN 60 974).

Fronius International GmbH försäkrar att svetshjälmen uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-konformitetsförsäkran finns på <http://www.fronius.com>.

---

Svetshjälmarna med CSA-märkning uppfyller kraven i de relevanta standarderna för Kanada och USA.

---

### **Datasäkerhet**

Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar.

---

### **Upphovsrätt**


Copyrighten för denna användarhandbok tillhör tillverkaren.

---

Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken.

# Allmänt

## Koncept

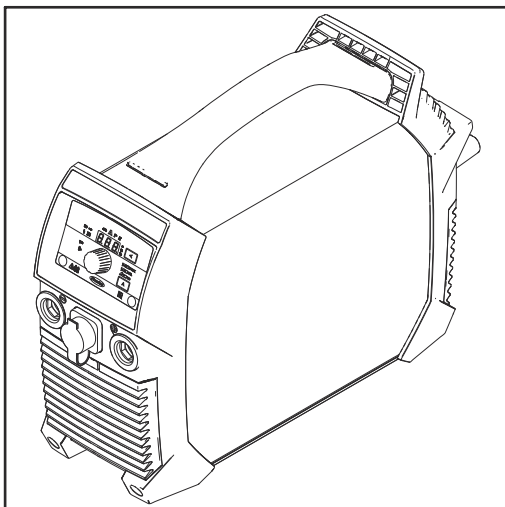

Svetssystemet kännetecknas av följande egenskaper:

- små dimensioner,
- robust plasthölje,
- hög tillförlitlighet även under tuffa användningsförhållanden,
- bärrem för enkel transport, även på bygplatser,
- skyddade reglage,
- strömanslutningar med bajo-nettlås.

När den används tillsammans med den digitala resonansväxelriktaren anpassar en elektronisk regulator strömkällans karakteristik till elektroden som ska svetsas. Det ger utmärkta tänd- och svetsegenskaper vid lägsta möjliga vikt och minsta mått.

Dessutom har strömkällan en så kallad Power Factor Correction som anpassar strömkällans strömförbrukning efter den sinusformade nätspänningen. Det ger användaren en mängd fördelar, t.ex.:

- lägre primärström,
- lägre effektförluster,
- senare utlösande av säkringar,
- bättre stabilitet vid spänningsvariationer,
- längre nätsladdar kan användas,
- Multivoltage-varianter har ett heltäckande inspänningsområde.

När cellulosaelektroder (CEL) används gör ett speciellt för detta ändamål valbart manöverläge att perfekta svetsresultat uppnås.

TIG-svetsning med kontakttändning innebär en stor utökning av användningsområdet.

## Varningsanvisningar på enheten

Varningsanvisningarna och säkerhetssymbolerna på strömkällan får varken tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och sakskador.

### Innebörden hos säkerhetssymbolerna på utrustningen:



Det är farligt att svetsa. Följande grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att arbetet med utrustningen ska kunna utföras korrekt:

- tillräcklig kvalifikation för svetsning,
- lämplig skyddsutrustning,
- obehöriga personer hålls undan från svetsprocessen.





Använd de beskrivna funktionerna först efter att du har läst och förstått följande dokument i deras helhet:

- den här bruksanvisningen,
- samtliga bruksanvisningar för systemkomponenterna i svets-systemet, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna.




Släng inte uttjänta enheter i hushållsavfallet utan sopsortera dem enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

⚠ <b>WARNING</b>		⚠ <b>AVERTISSEMENT</b>	
Do Not Remove, Destroy, or Cover This Label		Ne pas retirer, détruire ni couvrir cette étiquette	
	<p><b>PROTECT yourself and others. ARC PROCESSES can be hazardous.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Before use, read and follow all labels, the manufacturer's instruction manual, employer's safety practices, and Material Safety Data Sheets (MSDSs).</li> <li>• Only qualified persons are to install, use, or service this equipment.</li> <li>• Flammable vapors keep away. • Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.</li> </ul>		<p><b>SE PROTÉGER et protéger les autres. Les PROCÉDÉS À L'ARC ÉLECTRIQUE peuvent être dangereux.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant utilisation, lire et respecter l'ensemble des étiquettes, les instructions de service du fabricant, les pratiques de sécurité de l'employeur et les fiches techniques de sécurité du matériau. • Seules des personnes qualifiées sont autorisées à installer, utiliser ou assurer l'entretien de cet équipement. • Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent rester à l'écart. • Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.</li> </ul>
	<p><b>ELECTRIC SHOCK can kill.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not touch live electrical parts. • Always wear dry insulating gloves.</li> <li>• Insulate yourself from work and ground. • Disconnect input power before servicing unit. • Welding wire and drive parts may be at welding voltage.</li> </ul>		<p><b>Les DÉCHARGES ÉLECTRIQUES peuvent être mortelles.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas toucher les composants électriques sous tension. • Toujours porter des gants isolants secs. • S'écarter de la zone de travail et de la terre. • Déconnecter l'alimentation d'entrée avant de procéder à l'entretien de l'unité. • Le fil d'apport et les composants d'entraînement peuvent être porteurs de la tension de soudage.</li> </ul>
	<p><b>FUMES AND GASES can be hazardous to your health.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep your head out of the fumes. • Use enough ventilation, exhaust at the arc, or both to keep fumes and gases from your breathing zone and the general area.</li> <li>• Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact.</li> </ul>		<p><b>Les FUMÉES ET GAZ peuvent être nocifs pour la santé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garder la tête à l'écart des fumées. • Utiliser une ventilation suffisante, un échappement au niveau de l'arc électrique, voire les deux pour maintenir les fumées et les gaz à l'écart de la zone de respiration et de la zone générale. • En cas d'utilisation abusive, du liquide peut être éjecté de la batterie, éviter tout contact.</li> </ul>
	<p><b>SPARKS AND SPATTER can cause fire or explosion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not use near flammable material. • Do not use on closed containers.</li> </ul>		<p><b>La FORMATION DE PROJECTIONS ET D'ÉTINCELLES peut provoquer un incendie ou une explosion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser à proximité d'un matériau inflammable. • Ne pas utiliser sur des contenants fermés.</li> </ul>
	<p><b>ARC RAYS can injure eyes and burn skin. NOISE can damage hearing.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wear correct eye, ear, and body protection.</li> </ul>		<p><b>Les RAYONS D'ARC ÉLECTRIQUE peuvent provoquer des blessures oculaires et des brûlures. Le BRUIT peut endommager l'ouïe.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter une protection oculaire, auditive et corporelle adaptée.</li> </ul>


AR-TN: 42.0409.1374  
Spez. Dat.: 2023-05-31

42.0409.1374  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
See American National Standard ANSI S1.1, "Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes" for information on occupational safety. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has issued a safety standard for arc flash and arc blast. OSHA, VNT, J. Consult for safety in welding, cutting, and allied processes.  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Användningsområden

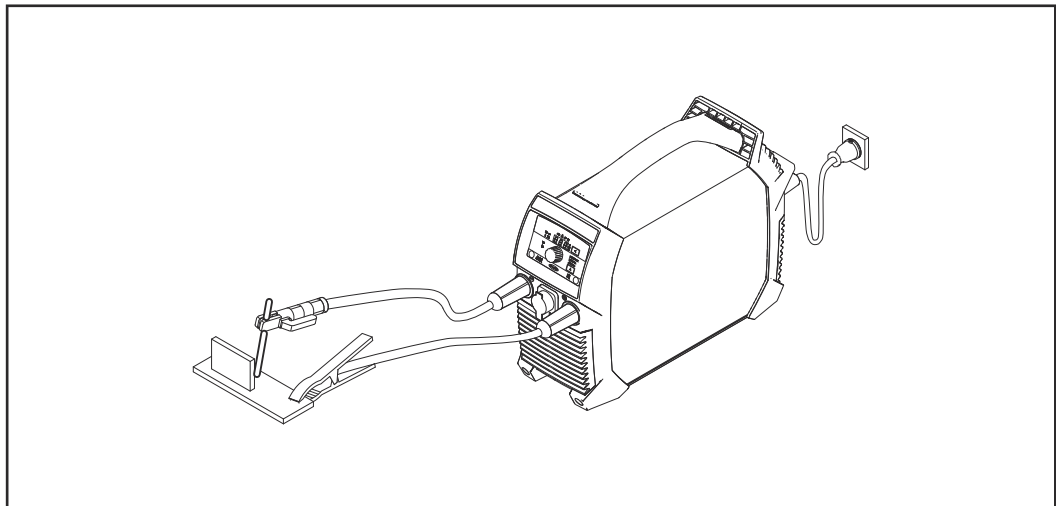

MMA-svetsning

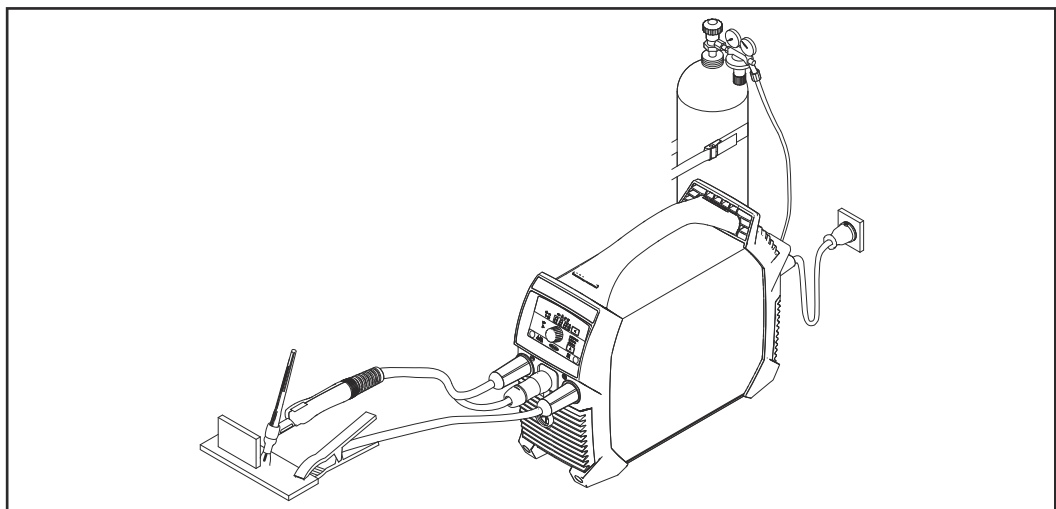

TIG-svetsning, brännare med avtryckare och TMC-kontakt

# Innan laddaren tas i bruk

---

## Säkerhet



### FARA!

#### Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
  - ▶ Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
  - ▶ Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
- 

## Avsedd användning

Strömkällan är utslutande avsedd för MMA-svetsning och TIG-svetsning tillsammans med tillverkarens systemkomponenter.

All annan användning eller användning utöver detta räknas som felaktig.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Till den avsedda användningen hör även:

- att läsa hela denna bruksanvisning,
  - att följa alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter i den här bruksanvisningen,
  - att utföra alla inspektions- och underhållsarbeten.
- 

## Uppställningsvillkor



### FARA!

#### Fara om apparater faller ned eller välter.

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Ställ apparaten på ett jämnt, fast och stabilt underlag.
  - ▶ Kontrollera alla skruvförband efter monteringen för att se att de sitter fast ordentligt.
- 

Utrustningen är godkänd enligt kapslingsklass IP23, vilket innebär:

- skydd mot inträngning av fasta föremål med en  $\varnothing$  överstigande 12,5 mm (0,49 in)
- skydd mot sprutvatten med en vinkel på upp till 60° från vertikal vinkel.

#### Kylluft

Utrustningen måste placeras på ett sådant sätt att kyl luften kan passera obehindrat genom luftöppningarna på fram- och baksidan.

#### Damm

Se till fläkten inte suger in metalliskt damm i utrustningen, till exempel vid sliparbeten.

#### Drift utomhus

Utrustningen kan enligt kapslingsklass IP23 placeras och användas utomhus. Undvik omedelbar fuktpåverkan (t.ex. vid regn).

---

## Generatordrift

Strömkällan kan drivas med en generator.

Strömkällans maximala skenbara effekt,  $S_{1\max}$ , måste vara känd för att en passande generator ska kunna väljas.

Den maximala skenbara effekten  $S_{1\max}$  för strömkällan beräknas på följande sätt:

$$S_{1\max} = I_{1\max} \times U_1$$

$I_{1\max}$  och  $U_1$  enligt märkskylt eller tekniska data

Den skenbara effekten för generatoren  $S_{\text{GEN}}$  som behövs kan beräknas enligt följande tumregel:

$$S_{\text{GEN}} = S_{1\max} \times 1,35$$

Om du inte svetsar med full effekt kan du använda en mindre generator.

**VIKTIGT!** Generatorns skenbara effekt  $S_{\text{GEN}}$  får inte vara mindre än strömkällans maximala skenbara effekt  $S_{1\max}$ !

När 1-fasiga utrustningar används med 3-fasiga generatorer ska du tänka på att generatorns angivna skenbara effekt ofta bara är tillgänglig som totalvärde över generatorns alla tre faser. Om det behövs kan du få mer information om effekten för generatorns enskilda faser från generatortillverkaren.

### **OBS!**

**Generatorns utspänning får under inga omständigheter över- eller underskrida området för nätspänningstoleransen.**

Nätspänningstoleransen anges i avsnittet "Tekniska data".

---

# Manöverelement, anslutningar och mekaniska komponenter

---

## Säkerhet



### **FARA!**

#### **Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.**



Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
  - ▶ Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
  - ▶ Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
- 

På grund av programvaruuppdateringar kan din utrustning ha försetts med funktioner som inte beskrivs i den här bruksanvisningen eller omvänt.

Dessutom kan vissa bilder avvika något från manöverelementen på din utrustning. Reglagen fungerar dock på samma sätt.

Reglage, anslutningar och mekaniska komponenter till Ignis 150

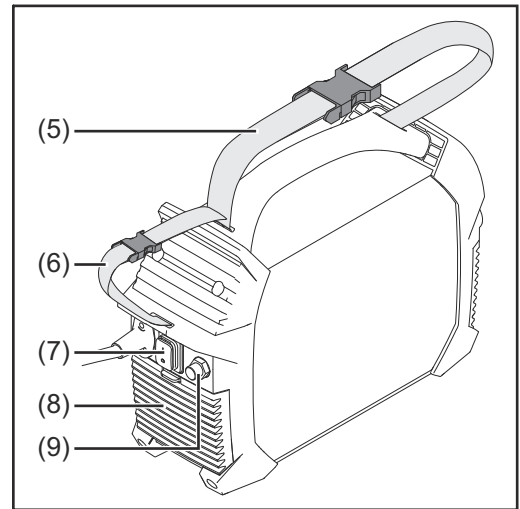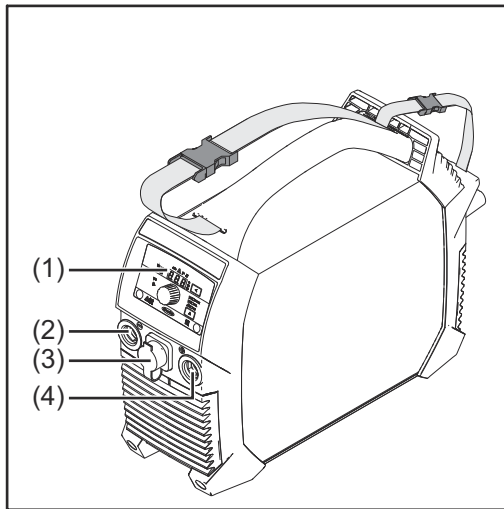

(1) **Frontpanel**

(2) **(-)-strömanslutning**  
med bajonettlås

(3) **Anslutning TMC (TIG Multi Connector)**

När en fjärrstyrning har anslutits till strömkällan

- visas 'rc' på strömkällans display,
- kan svetsströmmen bara ändras med fjärrstyrningen.

(4) **(+)-strömanslutning**  
med bajonettlås

(5) **Bärrem**

(6) **Kabelrem**  
för nätkabel och svetskabel  
Använd inte kabelremmen för transport av apparaten!

(7) **Strömbrytare**

(8) **Luftfilter**

(9) **Skyddsgasanslutning**



**Användning av strömanslutningarna vid MMA-svetsning (beroende på elektrodtyp):**

- **(+)-strömanslutning** till elektrodhållare eller återledare
- **(-)-strömanslutning** till elektrodhållare eller återledare

**Användning av strömanslutningarna vid TIG-svetsning:**

- **(+)-strömanslutning** till återledare
- **(-)-strömanslutning** till brännare

**Reglage, anslutningar och mekaniska komponenter på Ignis 180**

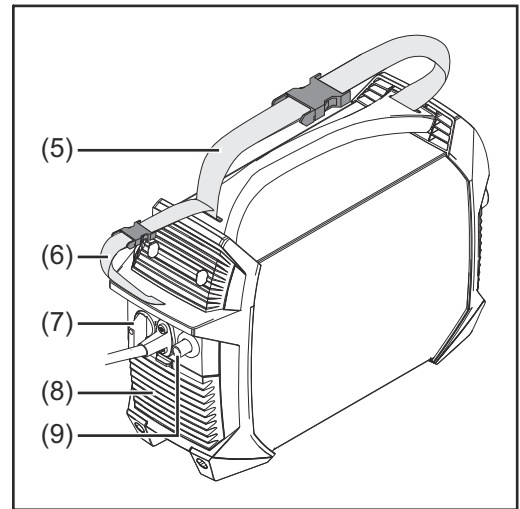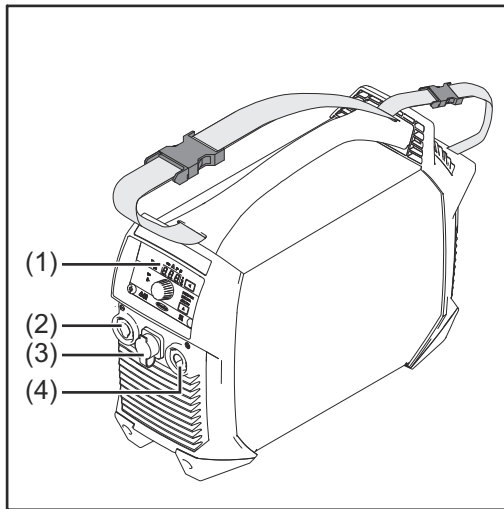

**(1) Frontpanel**

**(2) (-)-strömanslutning**  
med bajonettlås

**(3) Anslutning TMC (TIG Multi Connector)**

När en fjärrstyrning har anslutits till strömkällan

- visas 'rc' på strömkällans display,
- kan svetsströmmen bara ändras med fjärrstyrningen.

**(4) (+)-strömanslutning**  
med bajonettlås

**(5) Bärrem**

**(6) Kabelrem**  
för nätkabel och svetskabel  
Använd inte kabelremmen för transport av apparaten!

**(7) Strömbrytare**

**(8) Luftfilter**


**(9) Skyddsgasanslutning**

**Användning av strömanslutningarna vid MMA-svetsning (beroende på elektrodtyp):**

- **(+)-strömanslutning** till elektrodhållare eller återledare
- **(-)-strömanslutning** till elektrodhållare eller återledare



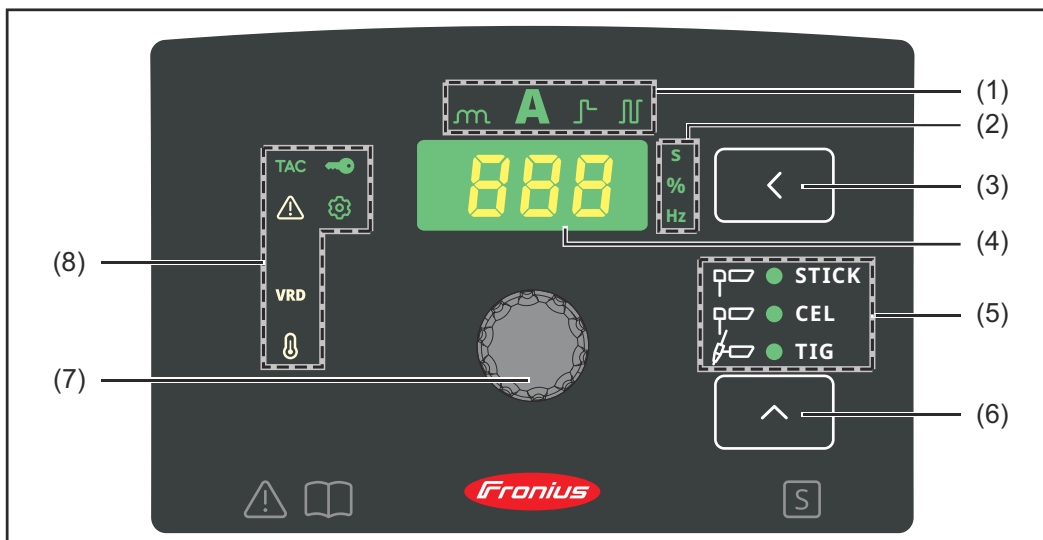

**Användning av strömanslutningarna vid TIG-svetsning:**

- **(+)-strömanslutning** till återledare
- **(-)-strömanslutning** till brännare






**(1) Visning av inställningsvärde**

Visar vilket inställningsvärde som har valts:

- Dynamik 
- Svetsström 
- Funktionen SoftStart/HotStart 
- Pulssvetsning 

**(2) Visning av enhet**

Visar vilken enhet värdet som ändras med inställningsratten (7) har:

- Tid (sekunder) 
- Procent 
- Frekvens (hertz) 

**(3) Knapp för inställningsvärde**

Används till att välja önskat inställningsvärde (1)

**(4) Display**

Visar det valda inställningsvärdets aktuella storlek

**(5) Visning av svetsmetod**

Visar vilken svetsmetod som har valts:

- MMA-svetsning 
- MMA-svetsning med CEL-elektrod 
- TIG-svetsning 

**(6) Knapp för svetsmetod**

Används till att välja svetsmetod

---

**(7) Inställningsratt**






Används till att ändra det valda inställningsvärdet (1)

---

**(8) Statusindikatorer**

Visar olika driftlägen hos strömkällan:


---

- **VRD**  
Lyser när säkerhetsanordningen för spänningsreducering är aktiverad (bara för VRD-varianter) 
  - **Inställning**  
Lyser i inställningsläget 
  - **Temperatur**  
Lyser när utrustningens temperatur är utanför tillåtet område 
  - **Fel**  
Lyser när ett fel föreligger, se även avsnittet "Åtgärda fel" 
  - **TAC**  
Lyser när häftfunktionen är aktiverad (bara möjligt för TIG-varianter med TIG-svetsmetoden) 
-



# Pinnsvetsning

## Förberedelser

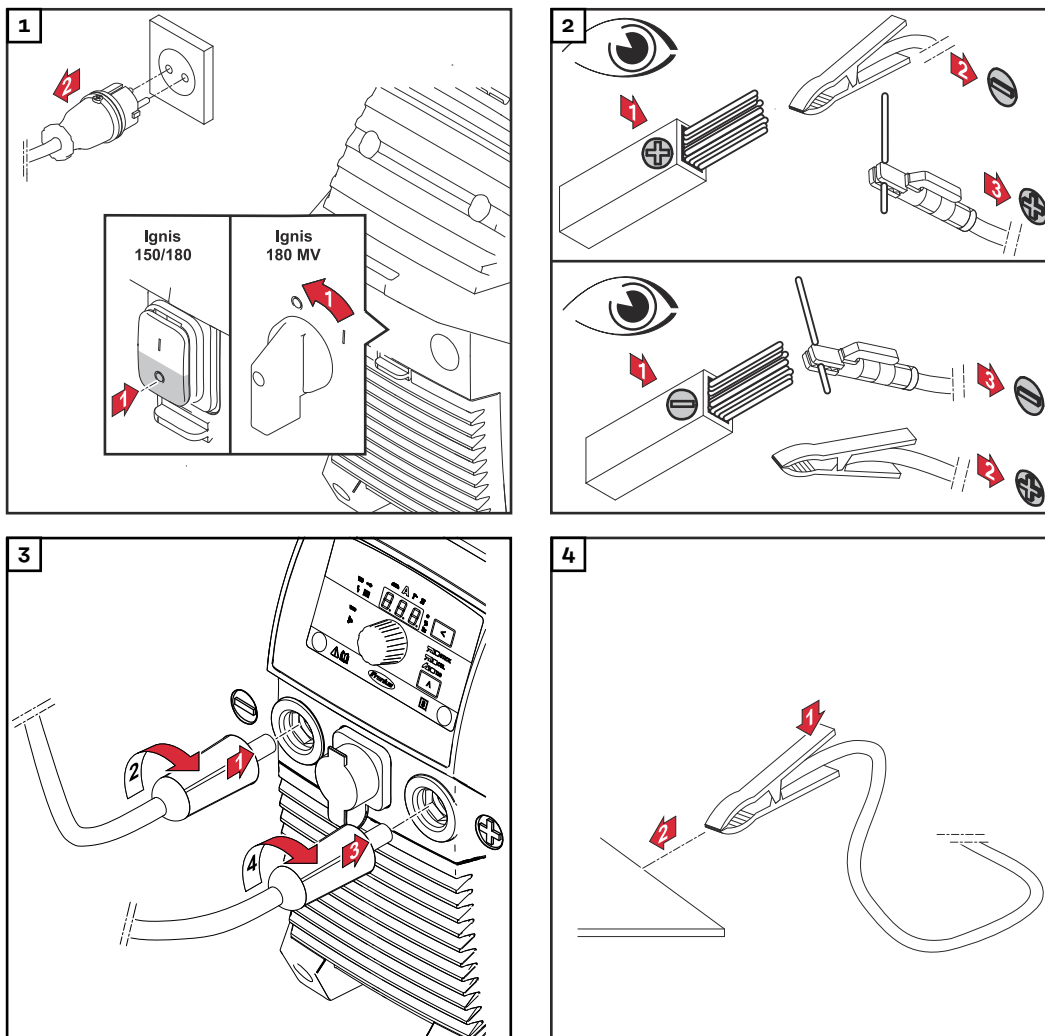


### **⚠ SE UPP!**





**Fara på grund av elektrisk stöt. Så snart strömkällan slagits på är elektroden i elektrodhållaren spänningsförande.**

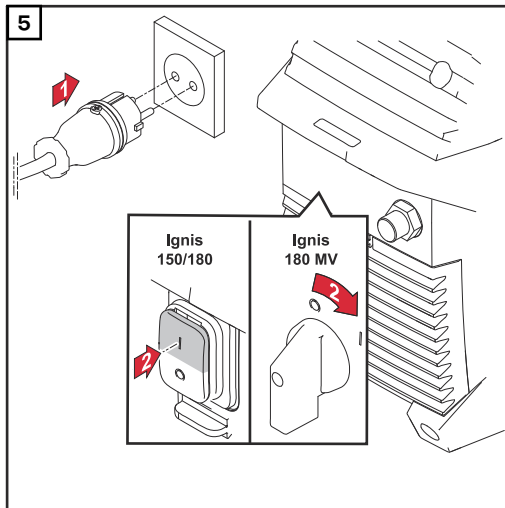Det kan leda till person- och saksador.

- Se till att elektroden inte vidrör personer eller elektriskt ledande eller jordade delar (t.ex. höljet osv.).



## MMA-svetsning

- 1** Välj någon av följande metoder med knappen för svetsmetod:
  - MMA-svetsning – när detta har valts lyser indikeringen för MMA-svetsning 
  - MMA-svetsning med CEL-elektrod – när detta har valts lyser indikeringen för MMA-svetsning med CEL-elektrod 
- 2** Tryck på knappen för inställningsvärde tills
  - indikeringen för svetsström lyser 
- 3** Ställ in svetsströmmen med inställningsratten
  - Strömkällan är klar för svetsning 

## Funktionen Soft-Start/HotStart

Funktionen används till att ställa in startströmmen.

Inställningsområde: 1–200 %


Funktion:

Beroende på inställning reduceras (SoftStart) eller ökas (HotStart) svetsströmmen i 0,5 sekunder i början av svetsningen.

Förändringen anges i procent av den inställda svetsströmmen.

Startströmmens varaktighet kan ändras via parametern Startströmstid (Hti) i inställningsmenyn.

### Ställa in startströmmen:

- 1** Tryck på knappen för inställningsvärde tills
  - Indikeringen SoftStart/HotStart lyser 

- 2 Vrid inställningsratten tills önskat värde uppnåtts
- Strömkällan är klar för svetsning



**Den maximala HotStart-strömmen begränsas enligt följande:**

- hos Ignis 150 till 160 A
- hos Ignis 180 till 200 A

**Exempel (inställd svetsström = 100 A):**


100 % = 100 A startström = funktionen avaktiverad

80 % = 80 A startström = SoftStart

135 % = 135 A startström = HotStart

200 % = 160 A startström hos Ignis 150 = HotStart, gränsen för maximal ström uppnådd!

200 % = 200 A startström hos Ignis 180 = HotStart

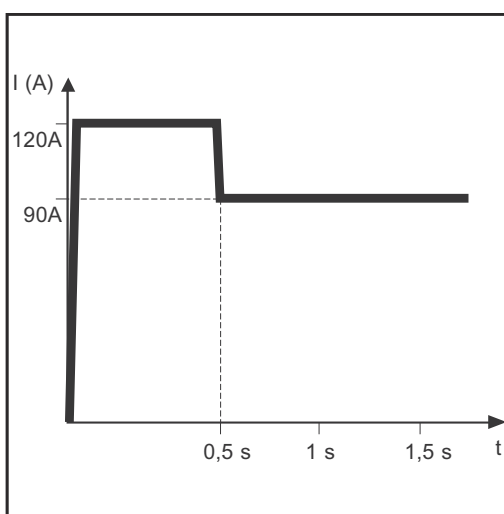

Exempel på funktionen HotStart

**Egenskaper hos funktionen SoftStart:**

- Minskar porbildningen vid vissa elektrotyper

**Egenskaper hos funktionen HotStart:**

- Förbättrar tändegenskaperna, även för svårtända elektroder
- Ger bättre sammansmältning av grundmaterialet vid svetsstart, vilket minskar risken för bindfel
- Minskar risken för slagginneslutningar

**Dynamik**

För att uppnå bästa möjliga svetsresultat behöver du i vissa fall ställa in dynamiken.

Inställningsområde: 0–100 (motsvarar 0–200 A strömökning)

**Funktion:**

Under droppövergången eller vid en kortslutning höjs strömstyrkan tillfälligt för att ljusbågen ska hållas stabil.

Om MMA-elektroden riskerar att sjunka ned i smältbadet minskar detta risken för att smältbadet stelnar och risken för längre kortslutningar av ljusbågen. Det innebär betydligt lägre risk för att MMA-elektroden fastnar.

**Ställa in dynamiken:**

- 1 Tryck på knappen för inställningsvärde tills



- indikeringen för dynamik lyser



- 2 Vrid inställningsratten tills önskat korrektionsvärde uppnåtts
- Strömkällan är klar för svetsning



**Den maximala dynamiska strömmen begränsas enligt följande:**

- hos Ignis 150 till 180 A
- hos Ignis 180 till 220 A

Exempel:

- Dynamik = 0
  - dynamik avaktiverad
  - mjukare ljusbåge med lite stänk
- Dynamik = 20
  - dynamik med 40 A strömökning
  - hårdare och stabilare ljusbåge
- Dynamik = 60, inställd svetsström = 100 A
  - Hos Ignis 150: faktisk strömökning endast 80 A eftersom gränsen för maximal ström har uppnåtts!
  - Hos Ignis 180: dynamik med 120 A strömökning

**Pulssvetsning**

Under pulssvetsning används en pulserande svetsström. Detta används vid svetsning av stålrör i läge eller vid svetsning av tunna plåtar.

Under dessa arbeten är den svetsström som ställs in i början av svetsningen kanske inte alltid optimal under hela svetsarbetet:


- vid för låg strömstyrka smälts inte grundmaterialet tillräckligt,
- vid överhettning finns risk för att det flytande smältbadet droppar av.

**Inställningsområde:** 0,2–990 Hz

**Funktion:**

- En låg grundström I-G stiger snabbt till en betydligt högre pulsström I-P och minskar efter tiden Duty cycle dcY till grundströmmen I-G igen. Pulsströmmen I-P kan ställas in på strömkällan.
- Det ger ett medelströmvärde som är lägre än den inställda pulsströmmen I-P.
- Under pulssvetsning smälts små avsnitt av svetsstället snabbt, för att sedan snabbt stelna igen.

**Strömkällan reglerar parametrarna Pulskvot dcY och Grundström I-G enligt inställda värden för pulsströmmen och pulsfrekvensen.**

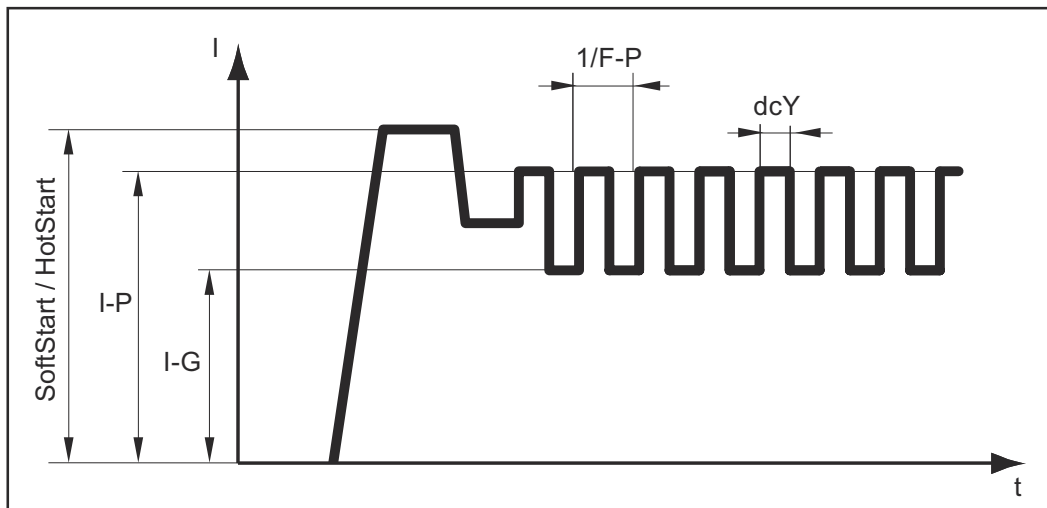

Pulssvetsning - svetsströmmens förlopp




**Parametrar som kan ställas in:**

- **F-P:** Pulsfrekvens ( $1/F-P$  = tiden mellan två pulser)
- **I-P:** Pulsström
- SoftStart/HotStart

**Parametrar som inte kan ställas in:**

 
- **I-G:** Grundström
- **dcY:** Pulskvot

**Använda pulssvetsning:**


1	Tryck på knappen för inställningsvärde tills	
	- indikeringen för pulssvetsning lyser	
2	Vrid inställningsratten tills önskat frekvensvärde (Hz) uppnåtts - Strömkällan är klar för svetsning	

# Manöverlägen TIG


## Symboler och förklaringar



Dra avtryckaren bakåt och håll kvar

 

Släpp avtryckaren framåt

 

Dra avtryckaren framåt och håll kvar



Släpp avtryckaren bakåt

### Parametrar som kan ställas in:


- **GPo:** Gasefterströmningstid
- **I-S:** Startströmsfas – försiktig uppvärmning med låg svetsström, för att positionera tillsatsmaterialet korrekt
- **I-E:** Slutströmsfas – för att undvika sprickor eller blåsor i slutkratern
- **I-1:** Huvudströmsfas (svetsströmsfas) – jämn värmetillförsel till grundmaterialet som förvärmats
- **I-2:** Fas med reducerad svetsström – tillfällig sänkning av svetsströmmen för att undvika lokal överhettning av grundmaterialet

### Parametrar som inte kan ställas in:

- **GPr:** Gasförströmningstid
- **t<sub>up</sub>:** Upslope-fas – kontinuerlig ökning av svetsströmmen  
Tidslängd = 0,5 sekunder
- **t<sub>down</sub>:** Downslope-fas – kontinuerlig sänkning av svetsströmmen  
Tidslängd = 0,5 sekunder
- **t<sub>S</sub>:** Startströmstid
- **t<sub>E</sub>:** Slutströmstid

## 2-taktsdrift

För att aktivera 2-taktsdrift, se beskrivningen [Parametrar för TIG-svetsning](#) på sidan [41](#).

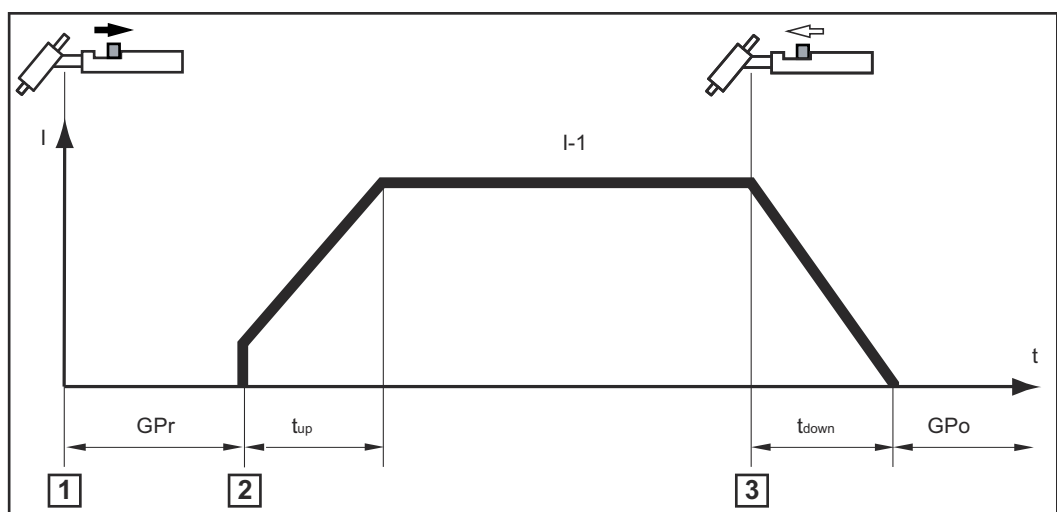


- 1** Placera volframelektroden på arbetsstycket, dra avtryckaren bakåt och håll => skyddsgasen flödar

- 2 Lyft volframelektroden => ljusbågen tänds
- 3 Släpp avtryckaren => svetsningen stoppas

#### 4-taktsdrift

För att aktivera 4-taktsdrift, se beskrivningen [Parametrar för TIG-svetsning](#) på sidan [41](#).

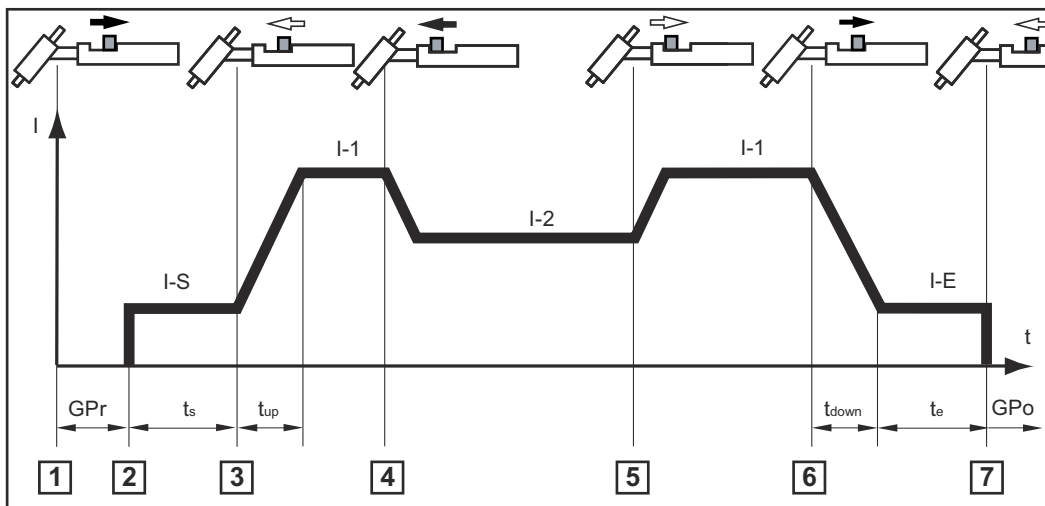

4-taktsdrift med tillfällig sänkning I-2

Under den tillfälliga sänkningen sänks svetsströmmen av svetsaren med avtryckaren under huvudströmsfasen till den inställda sänkströmmen I-2.

- 1 Placera volframelektroden på arbetsstycket, dra avtryckaren bakåt och håll => skyddsgasen flödar
- 2 Lyft volframelektroden => svetsstart med startström I-S
- 3 Släpp avtryckaren => svetsning med huvudström I-1
- 4 Skjut fram avtryckaren och håll => aktivera den tillfälliga sänkningen med sänkströmmen I-2
- 5 Släpp avtryckaren => svetsning med huvudström I-1
- 6 Dra avtryckaren bakåt och håll => sänkning till slutström IE
- 7 Släpp avtryckaren => svetsningen stoppas

# TIG-svetsning

## Allmänt

### OBS!

När metoden TIG-svetsning har valts ska inga elektroder av ren volfram (färgmarkering: grön) användas.

### OBS!

2-takts- och 4-taktssvetsning är bara möjlig när en brännare med TMC-kontakt används.


## Anslutning av gasflaska

### ⚠ FARA!

**Fara på grund av gasflaskor som ramlar.**



Det kan leda till svåra person- och sakskador.

- ▶ Placera gasflaskorna på ett plant, fast och stabilt underlag. Se till att gasflaskorna inte kan välta.
- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren av gasflaskorna.

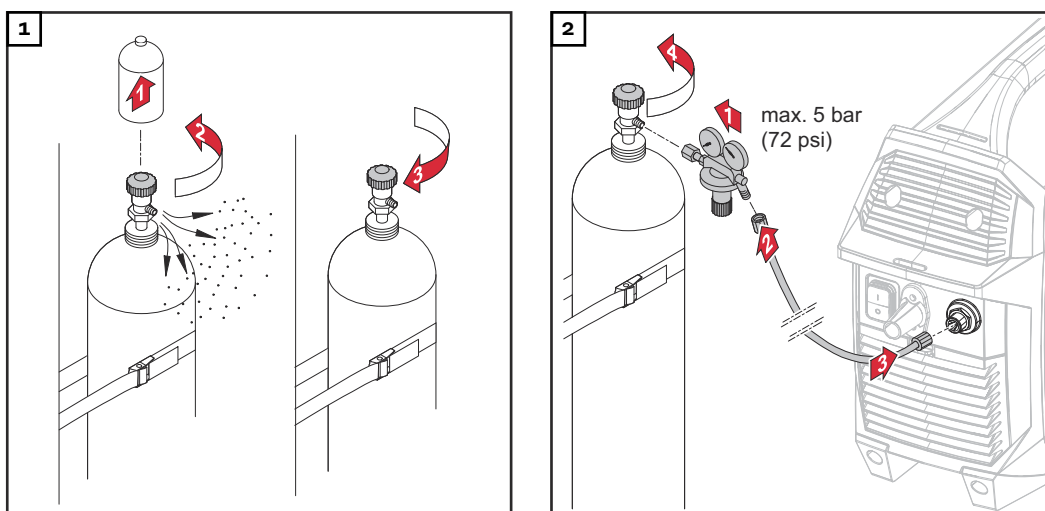



## Förberedelser

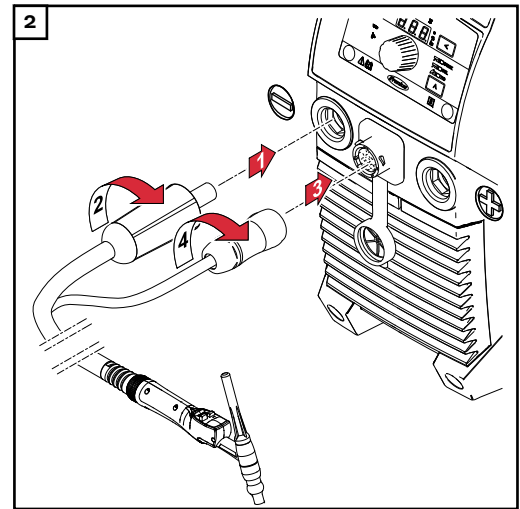
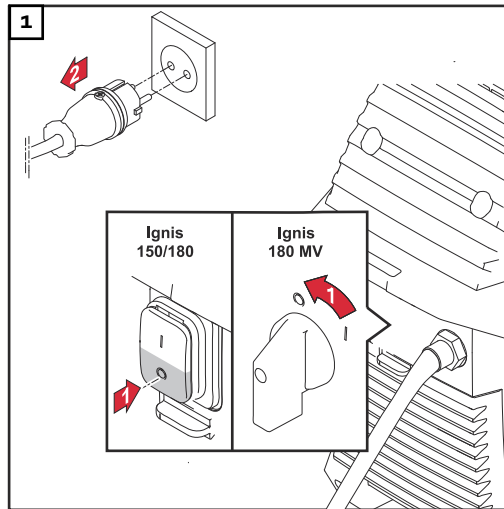


### SE UPP!

Fara på grund av elektrisk stöt. Så snart strömkällan slagits på är elektroden i brännaren spänningsförande.


Det kan leda till person- och saksador.

- Se till att elektroden inte vidrör personer eller elektriskt ledande eller jordade delar (t.ex. höljet osv.).

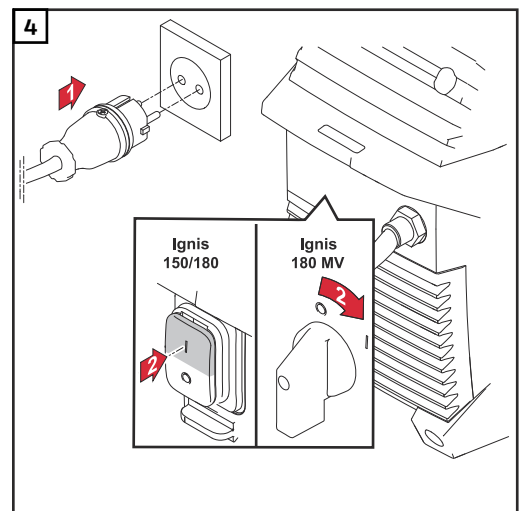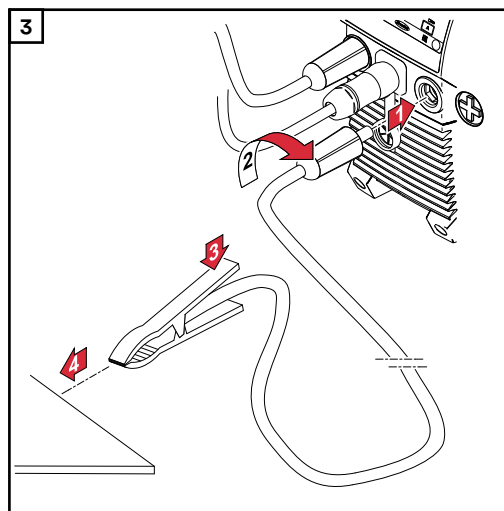

- 5 Om en brännare utan TMC-kontakt används:  
I inställningsmenyn för parametern "Manöverläge" (trigger mode) väljer du inställningen OFF (2-takts- eller 4-taktssvetsning fungerar bara när en brännare med TMC-kontakt används)

## Ställa in gstrycket

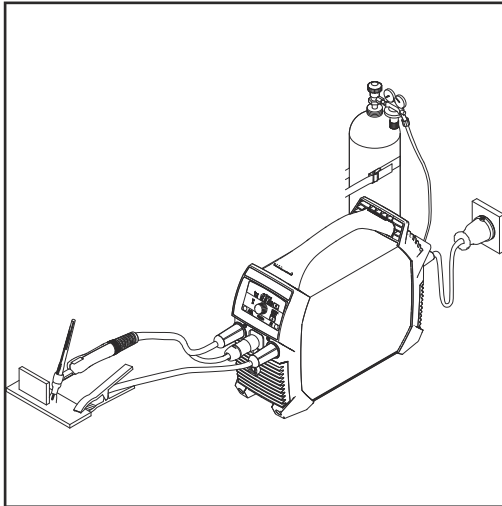

Brännare med avtryckare  
(och TMC-kontakt)

## Brännare med avtryckare (och TMC-kontakt):

- 1 Tryck på avtryckaren  
- Skyddsgasen flödar
- 2 Ställ in önskad gasmängd på tryckregulatorn
- 3 Släpp avtryckaren

## TIG-svetsning

- 1 Välj TIG-svetsning med knappen för svetsmetod



- Indikeringen för TIG-svetsning tänds



- 2 Tryck på knappen för inställningsvärde tills



- indikeringen för svetsström lyser




- 3 Ställ in svetsströmmen med inställningsratten



## Vid användning av brännare med avtryckare och TMC-kontakt (med fabriksinställning 2-taktsdrift):


- 4 Placera gaskåpan på tändstället så att det finns ett avstånd på 2 till 3 mm (5/64 till 1/8 in) mellan volframelektroden och arbetsstycket
- 5 Res brännaren långsamt tills volframelektroden kommer i kontakt med arbetsstycket
- 6 Dra avtryckaren bakåt och håll kvar  
- Skyddsgasen flödar
- 7 Res brännaren till normalläge  
- Ljusbågen tänds
- 8 Svetsa

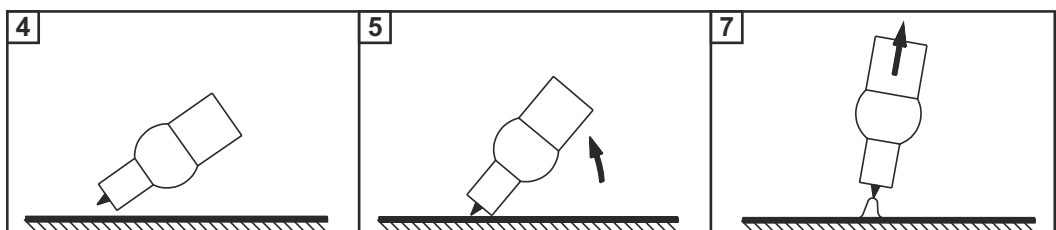


## TIG Comfort Stop

För aktivering och inställning av funktionen TIG Comfort Stop, se beskrivningen [Parametrar för TIG-svetsning](#) från sidan 41.

## Funktion hos och användning av TIG Comfort Stop:

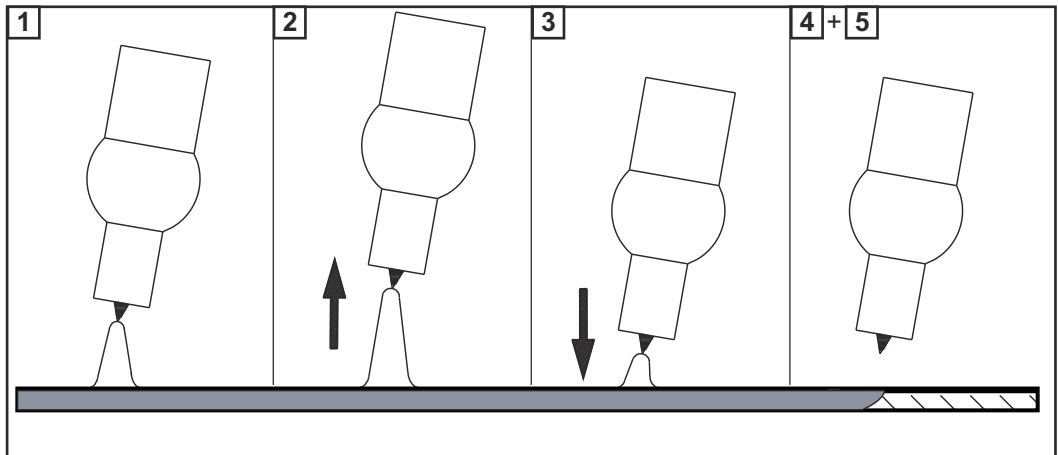

- 1** Svetsa
- 2** Lyft brännaren under svetsningen
  - Ljusbågen blir betydligt längre
- 3** Sänk ned brännaren
  - Ljusbågen blir betydligt kortare
  - Funktionen TIG Comfort Stop utlöses
- 4** Håll kvar svetsbrännaren på den höjden
  - Svetsströmmen sänks linjärt (DownSlope) tills ljusbågen slocknar
- 5** Vänta på efterflödestiden för gas och lyft brännaren från arbetsstycket

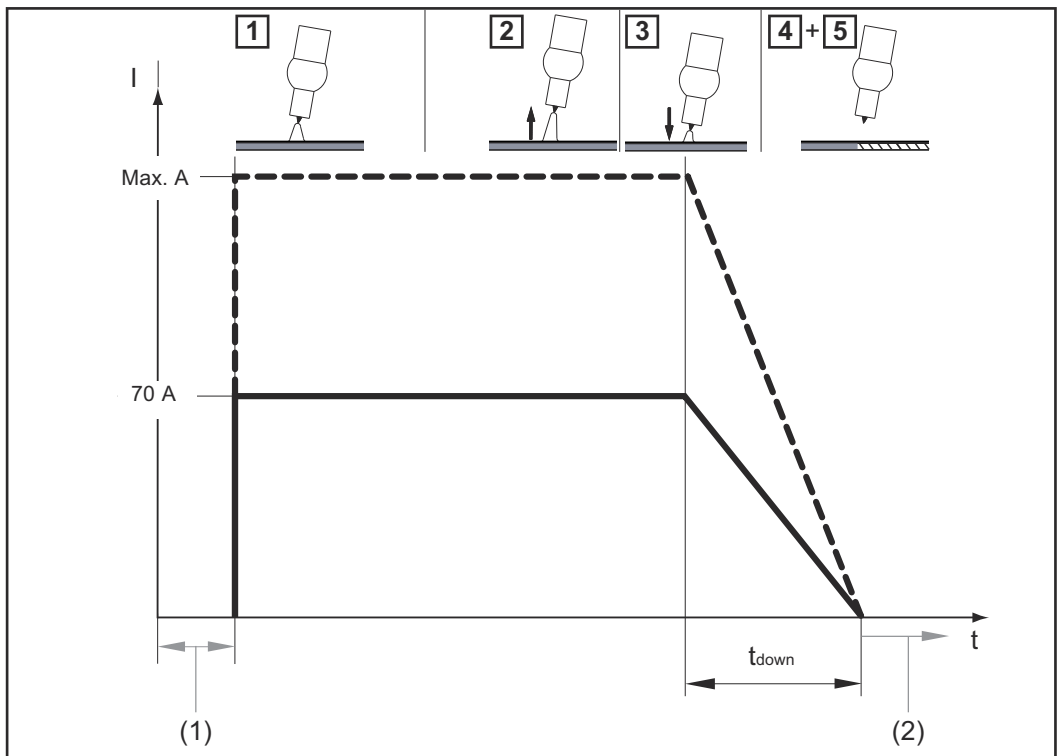

Svetsströmmens och gasflödets förlopp när funktionen TIG Comfort Stop är aktiverad

- (1) Gasförströmning
- (2) Gasefterströmning

### DownSlope:

DownSlope-tiden  $t_{\text{down}}$  är 0,5 sekunder och kan inte ändras.

### Gasefterströmning:

Gasefterströmningen kan ändras via parametern "Gasefterströmningstid" (Gas Post flow) i inställningsmenyn.

### Pulssvetsning

Under pulssvetsning används en pulserande svetsström. Detta används vid svetsning av stålrör i läge eller vid svetsning av tunna plåtar.

Under dessa arbeten är den svetsström som ställs in i början av svetsningen kanske inte alltid optimal under hela svetsarbetet:


- vid för låg strömstyrka smälts inte grundmaterialet tillräckligt,
- vid överhettning finns risk för att det flytande smältbadet droppar av.

**Inställningsområde:** 0,5–100 Hz

### Funktion:

- En låg grundström I-G stiger snabbt till en betydligt högre pulsström I-P och minskar efter tiden Duty cycle dcY till grundströmmen I-G igen. Pulsströmmen I-P kan ställas in på strömkällan.
- Det ger ett medelströmvärde som är lägre än den inställda pulsströmmen I-P.
- Under pulssvetsning smälts små avsnitt av svetsstället snabbt, för att sedan snabbt stelna igen.

Strömkällan reglerar parametrarna Pulskvot dcY och Grundström I-G enligt inställda värden för pulsströmmen och pulsfrekvensen.

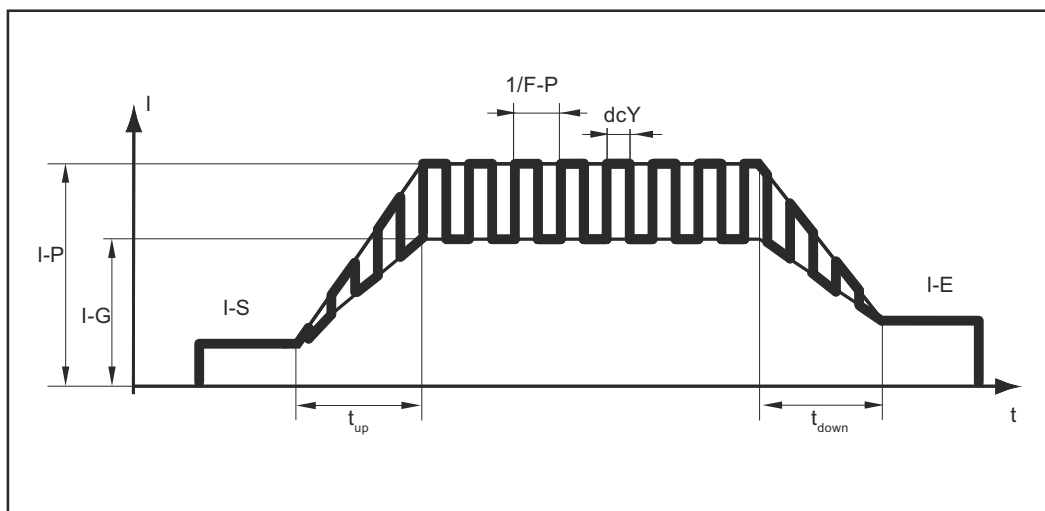

*Pulssvetsning - svetsströmmens förlopp*

### Parametrar som kan ställas in:

- I-S = startström
- I-E = slutström
- F-P = pulsfrekvens ( $1/F-P$  = tiden mellan två pulser)
- I-P = pulsström

### Parametrar som inte kan ställas in:

- $t_{up}$  = UpSlope
- $t_{Down}$  = DownSlope
- dcY = pulskvot
- I-G = grundström

### Använda pulssvetsning:

1 Tryck på knappen för inställningsvärde tills



- indikeringen för pulssvetsning lyser



2 Vrid inställningsratten tills önskat frekvensvärde (Hz) uppnåtts




- Strömkällan är klar för svetsning

## Häftfunktion

För aktivering och inställning av häftfunktionen, se beskrivningen [Parametrar för TIG-svetsning](#) från sidan [41](#).

- När ett tidsvärde har ställts in för inställningsparametern  $t_{AC}$  (häftning), kan häftfunktionen användas i alla manöverlägen
- Manöverlägenas normala förlopp ändras inte
- Under den inställda tiden används en pulsström, som gör att smältbadet lättare flyter samman under häftning av två komponenter.

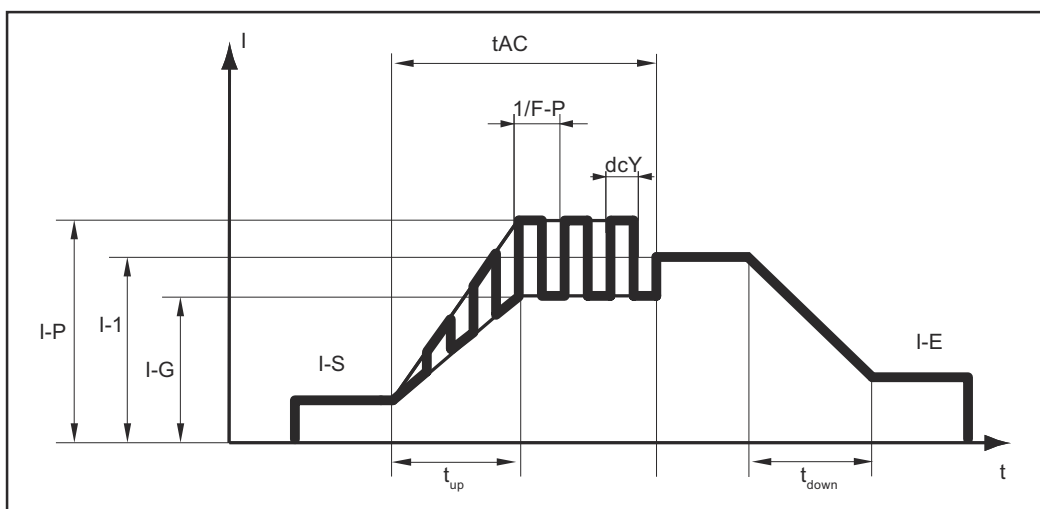

Svetsströmmens förlopp

### Parametrar som kan ställas in:

- $t_{AC}$  = tiden för pulsströmmen för häftningen
- I-E = slutström
- I-S = startström
- I-1 = huvudström

### Parametrar som inte kan ställas in:

- $t_{up}$  = UpSlope
- $t_{Down}$  = DownSlope
- I-P = pulsström
- dcY = pulskvot
- F-P = pulsfrekvens
- I-G = grundström

Strömkällan reglerar parametrarna pulsfrekvens F-P, pulsström I-P, pulskvot dcY och grundström I-G enligt den inställda huvudströmmen I-1.

Pulsströmmen börjar

- efter startströmsfasen I-S,
- med UpSlope-fasen  $t_{up}$ .

När tAC-tiden är slut fortsätter svetsningen med konstant svetsström, eventuellt inställda pulsparametrar kan användas.

# Inställningsmenyn för svetsmetod

## Gå till inställningsmenyn

1 Med knappen för svetsmetod väljer du vilken metod som inställningsparametrarna ska ändras för:



- MMA-svetsning



- MMA-svetsning med CEL-elektrod



- TIG-svetsning



2 Tryck på knapparna för inställningsvärde och svetsmetod samtidigt



- Förkortningen för den första parametern i inställningsmenyn visas på frontpanelen



## Ändra parametrar

1 Vrid på inställningsratten för att välja önskad parameter



2 Tryck på inställningsratten för att visa det inställda värdet för parametern



3 Vrid på inställningsratten för att ändra värdet

- Det inställda värdet är omedelbart aktivt  
- Undantag: vid återställning till fabriksinställningen måste du aktivera ändringen genom att trycka på inställningsratten efter att du har ändrat värdet.



4 Tryck på inställningsratten för att återgå till listan med parametrar




## Lämna inställningsmenyn

1 Tryck på knappen för inställningsvärde **eller** knappen för svetsmetod för att lämna inställningsmenyn igen



## Parametrar för MMA-svetsning

Parameter	Beskrivning	Område	Enhet
	<b>Startströmstid</b> För funktionen SoftStart/HotStart Fabriksinställning: 0,5 sekunder	0,1–2,0	Sekunder

Parameter	Beskrivning	Område	Enhet
<b>AST</b>	<p><b>Anti-stick</b></p> <p>När funktionen Anti-stick är aktiverad och kortslutning sker (elektroden fastnar) släcks ljusbågen efter 1,5 sekunder</p> <p>Fabriksinställning: ON (aktiverad)</p>	On OFF	
<b>STR</b>	<p><b>Startramp</b></p> <p>Aktiverar/avaktiverar startrampen</p> <p>Fabriksinställning: ON (aktiverad)</p>	On OFF	
<b>Uco</b>	<p><b>Avbrottsspänning (Voltage cut off)</b></p> <p>Används till att bestämma vid vilken båg­längd som svetsningen avslutas. Svetsspänningen ökar med längden på ljusbågen. När spänningen som ställts in här uppnås släcks ljusbågen</p> <p>Fabriksinställning: 45 volt</p>	25–90	Volt
<b>FAC</b>	<p><b>Fabriksinställning (FACTory)</b></p> <p>Här kan apparaten återställas till fabriksinställningarna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avbryt återställningen</li> <li>- Återställ parametrarna för den inställda svetsmetoden till fabriksinställningen</li> <li>- Återställ parametrarna för alla svetsmetoder till fabriksinställningen</li> </ul> <p> För att återställa till fabriksinställningen måste du bekräfta det valda värdet genom att trycka på inställningsratten!</p>	no (nej) YES (ja) ALL (alla)	
<b>2nd</b>	<p><b>Inställningsmeny nivå 2</b></p> <p>För inställning av allmänna parametrar</p> <p>För detaljer, se avsnittet "Inställningsmeny nivå 2"</p>		



Parametrar för  
TIG-svetsning

Parameter	Beskrivning	Område	Enhet
<b>tri</b>	<b>Manöverläge (trigger mode)</b>		
	- Användning med brännare utan avtryckare	OFF	
	- 2-taktsdrift	2t	
	- 4-taktsdrift	4t	
	Fabriksinställning: 2t		
<b>1-5</b>	<b>Startström (I-Start)</b>	1–200	Procent
	Den här parametern är bara tillgänglig i 4-taktsdrift ( <b>tri</b> = 4t)		
	Fabriksinställning: 35 %		
<b>1-2</b>	<b>Reducerad svetsström</b>	1–200	Procent
	Den här parametern är bara tillgänglig i 4-taktsdrift ( <b>tri</b> = 4t)		
	Fabriksinställning: 50 %		
<b>1-E</b>	<b>Slutström (I-End)</b>	1–100	Procent
	Den här parametern är bara tillgänglig i 4-taktsdrift ( <b>tri</b> = 4t)		
	Fabriksinställning: 30 %		
<b>GP<sub>r</sub></b>	<b>Gasförströmningstid (Gas Pre flow)</b>	0,0–9,9	Sekunder
	Varaktigheten för gasförströmning		
	Fabriksinställning: 0,0 sekunder		
<b>GP<sub>o</sub></b>	<b>Gasefterströmningstid (Gas Post flow)</b>	AUt 0,2–25	Sekunder
	Tid som gasen flödar efter svetslut		
	Fabriksinställning: AUt		
<b>GPU</b>	<b>Gasspolning (Gas purging)</b>	0,1–9,9	Minuter
	Förspolningen av skyddsgas startar så fort ett värde för GPU ställts in. Av säkerhetsskäl måste GPU-värdet ställas in på nytt för att förspolningen av skyddsgas ska kunna startas igen.		
	<b>VIKTIGT!</b> Förspolningen av skyddsgas är viktig, framför allt när det bildats kondensvatten efter längre stilleståndstider i kyla. Detta gäller speciellt vid långa slangpaket.		
	Fabriksinställning: off		

Parameter	Beskrivning	Område	Enhet
<b>C55</b>	<p><b>Comfort Stop-känslighet (Comfort Stop Sensitivity)</b></p> <p>Den här parametern är bara tillgänglig när parametern <b>tri</b> är inställd till OFF</p> <p>Fabriksinställning: 1,5 V</p> <p>För detaljer, se <b>TIG Comfort Stop</b> från sidan <b>34</b></p>	0,6–3,5	Volt
<b>Uco</b>	<p><b>Avbrottsspänning (Voltage cut off)</b></p> <p>Används till att bestämma vid vilken bågledning som svetsningen avslutas. Svetsspänningen ökar med längden på ljusbågen. När spänningen som ställts in här uppnås släcks ljusbågen.</p> <p>Fabriksinställning: 35 volt (för 2-taktsdrift, 4-taktsdrift och användning med fotpedal)</p> <p>Fabriksinställning: 25 V (för avtryckare = driftläge OFF)</p>	10–45	Volt
<b>tAC</b>	<p><b>Häftfunktion (tACKing)</b></p> <p>Fabriksinställning: OFF</p> <p>Mer information finns i beskrivningen av funktionen "Häftfunktion"</p>	OFF 0,1–9,9	Sekunder
<b>FAC</b>	<p><b>Fabriksinställning (FACTory)</b></p> <p>Här kan apparaten återställas till fabriksinställningarna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avbryt återställningen</li> <li>- Återställ parametrarna för den inställda svetsmetoden till fabriksinställningen</li> <li>- Återställ parametrarna för alla svetsmetoder till fabriksinställningen</li> </ul> <p> För att återställa till fabriksinställningen måste du bekräfta det valda värdet genom att trycka på inställningsratten!</p>	no (nej) YES (ja) ALL (alla)	
<b>2nd</b>	<p><b>Inställningsmeny nivå 2</b></p> <p>För inställning av allmänna parametrar</p> <p>För detaljer, se kapitlet "Inställningsmeny nivå 2"</p>		

# Inställningsmeny nivå 2

## Parametrar i inställningsmenyn nivå 2

Parameter	Beskrivning	Område	Enhet
<b>50F</b>	<p><b>Programvaruversion</b></p> <p>Det kompletta versionsnumret för den aktuella programvaran visas uppdelat på flera displayindikeringar och kan visas genom att du vrider på inställningsratten</p>		
<b>t5d</b>	<p><b>Automatisk avstängning (time Shut down)</b></p> <p>Om apparaten inte används under den tid som ställts in växlar den automatiskt till standbyläget</p> <p>Genom att trycka på knappen på frontpanelen avslutar du standbyläget – apparaten är åter klar för svetsning</p> <p>Fabriksinställning: OFF</p>	5–60 OFF	Minuter
<b>FUS</b>	<p><b>Säkring</b></p> <p>För visning/inställning av säkringen som används</p> <p>Fabriksinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vid nätspänning 230 V = 16 A</li> <li>- vid nätspänning 120 V = 20 A</li> </ul> <p>Om en säkring ställs in i strömkällan, begränsas strömkällans strömuttag, vilket förhindrar att säkringen utlöses</p>	<p>Vid 230 V: 10/13/16/ OFF (bara för TP 180 MV)</p> <p>Vid 120 V: 15/16/20/ OFF (bara för TP 180 MV)</p>	Ampere

Ignis 150 – den inställda säkringens förhållande till svetsströmmen:				
Nätspänning	inställd säkring	Svetsström elektrod	Svetsström TIG	Inkopplingstid
230 V	10 A	110 A	150 A	35 %
	13 A	130 A	150 A	35 %
	16 A	150 A	150 A	35 %

Ignis 180 – den inställda säkringens förhållande till svetsströmmen				
Nätspänning	inställd säkring	Svetsström elektrod	Svetsström TIG	Inkopplingstid
230 V	10 A	125 A	180 A	40 %
	13 A	150 A	200 A	40 %
	16 A	180 A	220 A	40 %

	OFF (endast för TP 180 MV)	180 A	220 A	40 %
120 V*	15 A	85 A	130 A	40 %
	16 A	95 A	140 A	40 %
	20 A (endast för TP 180 MV)	120 A	170 A	40 %
	OFF (endast för TP 180 MV)	120 A	170 A	40 %

\*För elnät på 120 V kan det beroende på den använda säkringens karakteristik hända att en inkopplingstid på 40 % inte uppnås (exempelvis USA-säkringstyp CH 15 % ED).

Parameter	Beskrivning	Område	Enhet
<b>Sot</b>	<p><b>Drifftid (System on time)</b></p> <p>Visar drifftiden (räkningen börjar så fort apparaten slås på)</p> <p>Den fullständiga drifftiden visas uppdelat på flera displayindikeringar och kan visas genom att du vrider på inställningsratten</p>		Timmar, minuter, sekunder
<b>SAt</b>	<p><b>Svetstid (System Active time)</b></p> <p>Visar svetstiden (visar endast tiden under vilken svetsning pågått)</p> <p>Den fullständiga svetstiden visas uppdelat på flera displayindikeringar och kan visas genom att du vrider på inställningsratten</p>		Timmar, minuter, sekunder

## Säkerhet

### **FARA!**

#### **Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.**

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
- ▶ Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
- ▶ Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.

### **FARA!**

#### **Fara på grund av elektrisk ström.**

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Stäng av och koppla bort all utrustning och alla komponenter från elnätet innan arbeten påbörjas.
- ▶ Se till att ingen utrustning och inga komponenter kan återanslutas.
- ▶ Kontrollera med ett lämpligt mätinstrument att elektriskt laddade komponenter (exempelvis kondensatorer) är urladdade, efter att apparaten har öppnats.

### **FARA!**

#### **Fara vid otillräcklig skyddsjordanslutning.**

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Skruvarna i höljet utgör en fullgod skyddsledarförbindelse för jordning av höljet.
- ▶ Skruvarna i höljet får under inga omständigheter bytas ut mot andra skruvar som inte ger en fullgod skyddsledarförbindelse.

## Allmänt

Utrustningen behöver normalt bara ett minimum av skötsel och underhåll. Det är emellertid viktigt att tänka på vissa saker om utrustningen ska fungera problemfritt under många år.


## Underhåll vid varje idrifttagning

- Kontrollera att nätkontakten och nätkabeln samt brännaren/elektrodhållaren inte har några skador. Byt ut skadade komponenter.
- Kontrollera att brännaren/elektrodhållaren och återledaren är korrekt anslutna till strömkällan och fastskruvade/låsta enligt beskrivningen i det här dokumentet
- Kontrollera att det finns en korrekt jordanslutning till arbetsstycket.
- Kontrollera att avståndet på alla sidor om apparaten är 0,5 m (1 fot 8 tum), så att kyl Luftlopps- och luftutloppsöppningarna får aldrig täckas över, inte ens delvis.

---

**Underhåll varannan månad**

Rengör luftfiltret:

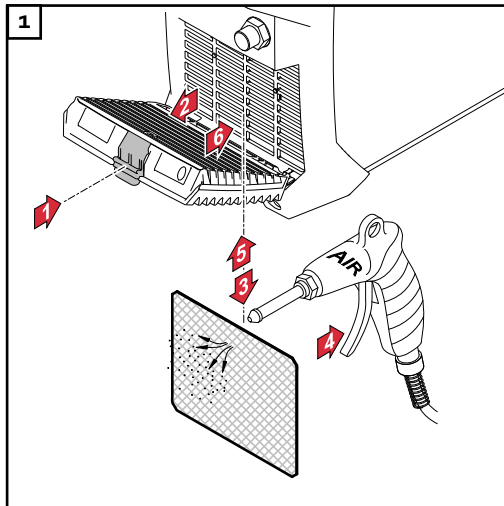

---

**Kassering och återvinning**

Kassering och återvinning får endast ske i enlighet med avsnittet med samma namn i kapitlet "Säkerhetsföreskrifter"

## Säkerhet



### FARA!

#### Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
- ▶ Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
- ▶ Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.



### FARA!

#### Fara på grund av elektrisk ström.

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Stäng av och koppla bort all utrustning och alla komponenter från elnätet innan arbeten påbörjas.
- ▶ Se till att ingen utrustning och inga komponenter kan återanslutas.
- ▶ Kontrollera med ett lämpligt mätinstrument att elektriskt laddade komponenter (exempelvis kondensatorer) är urladdade, efter att apparaten har öppnats.



### FARA!

#### Fara vid otillräcklig skyddsjordanslutning.

Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- ▶ Skruvarna i höljet utgör en fullgod skyddsledarförbindelse för jordning av höljet.
- ▶ Skruvarna i höljet får under inga omständigheter bytas ut mot andra skruvar som inte ger en fullgod skyddsledarförbindelse.

## Visade fel

### Övertemperatur

"Hot" visas på displayen och temperaturindikeringen lyser



Orsak: För hög arbetstemperatur

Åtgärd: Låt apparaten svalna. Stäng inte av apparaten, fläkten kyler den.

## Servicemeddelanden

Om E och ett 2-siffrigt felnummer visas på displayen (t.ex. E02) och felindikeringen lyser, rör det sig om en intern servicekod hos strömkällan.

### Exempel:



Det kan även röra sig om flera felkoder. Dessa visas genom att vrida på inställningsratten.



Notera alla felkoder och serienummer samt strömkällans konfiguration och kontakta serviceavdelningen med en detaljerad felbeskrivning.

---

**E01–E03/E11/E15/E21/E33–E35/E37–E40/E42–E44/E46–E52**

Orsak: Fel för effektdel  
Åtgärd: Kontakta serviceavdelningen

---

**E04**

Orsak: Tomgångsspänningen uppnås inte:  
Elektroden ligger direkt mot arbetsstycket/fel på maskinvara  
Åtgärd: Ta bort elektrodhållaren från arbetsstycket. Kontakta serviceavdelningen om servicekoden fortfarande visas

---

**E05/E06/E12**

Orsak: Fel vid systemstart  
Åtgärd: Slå av och på apparaten. Kontakta serviceavdelningen om detta händer flera gånger

---

**E10**

Orsak: Överspänning på strömuttaget ( $> 113 V_{DC}$ )  
Åtgärd: Kontakta serviceavdelningen

---

**E16/E17**

Orsak: Minnesfel  
Åtgärd: Kontakta serviceavdelningen/tryck på inställningsratten för att kvittera servicemeddelandet

---

**OBS!****För standardapparater har kvitteringen av servicemeddelandet ingen betydelse för strömkällans funktionsomfång.**

För alla andra varianter (TIG etc.) har strömkällan bara tillgång till ett begränsat antal funktioner efter kvittering. Kontakta serviceavdelningen för att få åtkomst till alla funktioner igen.

---

**E19**

Orsak: Över- och undertemperatur  
Åtgärd: Använd apparaten i tillåten omgivningstemperatur. För mer information om omgivningsvillkor, se "Omgivningsvillkor" i avsnittet "Säkerhetsföreskrifter".

---

**E20**

Orsak: Felaktig användning av apparaten  
Åtgärd: Använd endast apparaten på avsett sätt

---

**E22**

Orsak: För hög svetsström inställd  
Åtgärd: Kontrollera att strömkällan drivs med rätt nätspänning, kontrollera att rätt nätspänning är inställd, ställ in en lägre svetsström



---

**E37**

Orsak: Nätspänningen är för hög

Åtgärd: Dra genast ut nätkontakten. Kontrollera att strömkällan drivs med rätt nätspänning

---

**E36, E41, E45**

Orsak: Nätspänningen ligger utanför toleransvärdena eller också kan inte nätet belastas tillräckligt

Åtgärd: Kontrollera att strömkällan drivs med rätt nätspänning, kontrollera att rätt säkring har ställts in.

---

**E65–E75**

Orsak: Kommunikationsfel med displayen

Åtgärd: Slå på och av apparaten, kontakta serviceavdelningen om detta händer flera gånger

---

---

**Ingen funktion**

---

**Det går inte att starta apparaten**

Orsak: Defekt nätströmbrytare

Åtgärd: Kontakta serviceavdelningen

---

**Ingen svetsström**

Strömkällan påslagen, indikering för valt arbetssätt lyser

Orsak: Fel på svetskabelanslutningarna

Åtgärd: Anslut svetskabelanslutningarna enligt anvisningarna

Orsak: Dålig eller ingen återledning

Åtgärd: Skapa en anslutning till arbetsstycket

Orsak: En strömkabel i brännaren eller elektrodhållaren är avbruten

Åtgärd: Byt brännare eller elektrodhållare

---

### **Ingen svetsström**

Apparat påslagen, indikering för vald metod lyser, indikering för övertemperatur lyser

Orsak: Inkopplingstiden har överskridits, apparaten överbelastad, fläkten går

Åtgärd: Beakta inkopplingstiden

Orsak: Överhettningsskyddet har kopplat från apparaten

Åtgärd: Vänta tills apparaten svalnat (stäng inte av apparaten, fläkten kyller den), strömkällan startar automatiskt efter en kort stund

Orsak: Fläkten i strömkällan är trasig

Åtgärd: Kontakta serviceavdelningen

Orsak: Otillräcklig tillförsel av kylluft

Åtgärd: Sörj för god lufttillförsel

Orsak: Smutsigt luftfilter

Åtgärd: Rengör luftfiltret

Orsak: Fel i effektdel

Åtgärd: Stäng av och sätt på apparaten igen  
Kontakta serviceavdelningen om felet uppstår ofta

---

---

### **Felaktig funktion**

---

#### **Dåliga tändegenskaper vid MMA-svetsning**

Orsak: Fel metod vald

Åtgärd: Välj metoden "MMA-svetsning" eller "MMA-svetsning med CEL-elektroder"

Orsak: För låg startström, elektroden fastnar under tändningen

Åtgärd: Höj startströmmen med funktionen "Hotstart"

Orsak: För hög startström: elektroden bränner av för snabbt under tändningen eller sprutar för mycket

Åtgärd: Sänk startströmmen med funktionen "Softstart"

---

#### **Ljusbågen bryts emellanåt under svetsningen**

Orsak: För lågt inställd avbrottsspänning (Uco)

Åtgärd: Öka avbrottsspänningen (Uco) i inställningsmenyn

Orsak: Elektrodens arbetsspänning är för hög (t.ex. Nut-elektroder)

Åtgärd: Använd om möjligt en annan elektrod eller välj en strömkälla med högre effekt

---

#### **MMA-elektroden fastnar**

Orsak: Parametern Dynamik (stavelektrods svetsning) har getts ett för lågt värde

Åtgärd: Ställ in ett högre värde för parametern Dynamik

---

---

**Dåliga svetsegenskaper**

(mycket sprut)

Orsak: Fel polaritet för elektroderna

Åtgärd: Byt pol för elektroderna (se tillverkarens uppgifter)

Orsak: Dålig återledaranslutning

Åtgärd: Fäst återledarna direkt på arbetsstycket

Orsak: Felaktiga inställningar för vald metod

Åtgärd: Justera inställningarna för den valda metoden i inställningsmenyn

---

**Volframelektroden smälter**

Volframinslutningar i grundmaterialet under tändningsfasen

Orsak: Fel polaritet för volframelektroderna

Åtgärd: Anslut TIG-brännaren till (-)-strömanslutningen

Orsak: Fel skyddsgas, ingen skyddsgas

Åtgärd: Använd inert skyddsgas (argon)

---

# Genomsnittlig förbrukning vid svetsning

## Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid MIG/MAG-svetsning

Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid en svetstrådsmatning på 5 m/min			
	Svetstrådsdi- ameter 1,0 mm	Svetstrådsdi- ameter 1,2 mm	Svetstrådsdi- ameter 1,6 mm
Svetstråd av stål	1,8 kg/tim	2,7 kg/tim	4,7 kg/tim
Svetstråd av aluminium	0,6 kg/tim	0,9 kg/tim	1,6 kg/tim
Svetstråd av CrNi	1,9 kg/tim	2,8 kg/tim	4,8 kg/tim

Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid en svetstrådsmatning på 10 m/min			
	Svetstrådsdi- ameter 1,0 mm	Svetstrådsdi- ameter 1,2 mm	Svetstrådsdi- ameter 1,6 mm
Svetstråd av stål	3,7 kg/tim	5,3 kg/tim	9,5 kg/tim
Svetstråd av aluminium	1,3 kg/tim	1,8 kg/tim	3,2 kg/tim
Svetstråd av CrNi	3,8 kg/tim	5,4 kg/tim	9,6 kg/tim

## Genomsnittlig skyddsgasförbrukning vid MIG/MAG-svetsning

Svetstrådsdi- ameter	1,0 mm	1,2 mm	1,6 mm	2,0 mm	1 x 1,2 mm (TWIN)
Genomsnittlig förbrukning	10 l/min	12 l/min	16 l/min	20 l/min	24 l/min

## Genomsnittlig skyddsgasförbrukning vid TIG-svetsning

Storlek på gasmunstycke	4	5	6	7	8	10
Genomsnittlig förbrukning	6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min	12 l/min	15 l/min

# Tekniska data

## Förklaring av begreppet inkopplingstid

Inkopplingstiden (ED) är den tidsrymd under en 10-minuters cykel, då enheten får användas med den angivna effekten utan att överhettas.


### OBS!

Värdena för ED som anges på märkskylten hänför sig till en omgivningstemperatur på 40 °C.

Om omgivningstemperaturen är högre måste ED eller effekten reduceras i motsvarande grad.

Exempel: Svetsa med 150 A vid 60 % ED

- Svetsfas = 60 % av 10 min = 6 min
- Avkylningsfas = resttid = 4 min
- Efter avkylningsfasen börjar cykeln om igen.

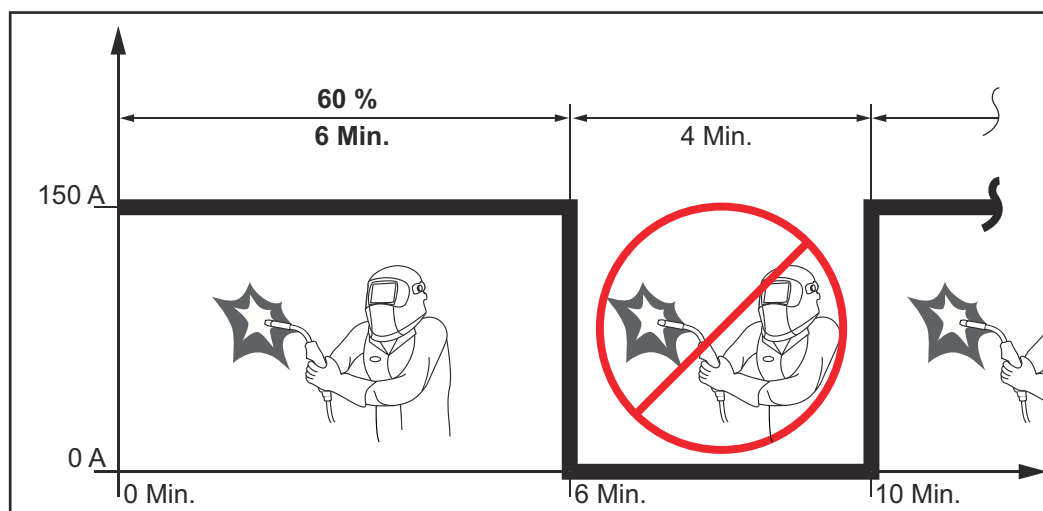

Om enheten förblir i drift utan avbrott:

- 1 Leta i tekniska data efter ett 100 %-igt ED-värde som gäller för den aktuella omgivningstemperaturen.
- 2 Reducera effekten eller strömstyrkan utifrån det här värdet, så att enheten får vara i drift utan avkylningsfas.

## Ignis 150 TIG

Nätspänning ( $U_1$ )	1 x 230 V
Max. effektiv primärström ( $I_{1\text{eff}}$ )	15 A
Max. primärström ( $I_{1\text{max}}$ )	24 A
Max. skenbar effekt ( $S_{1\text{max}}$ )	5,52 kVA
Nätsäkring	16 A trög
Nätspänningstolerans	-20 %/+15 %
Nätfrekvens	50/60 Hz

Cos Phi	0,99		
Max. tillåten nätimpedans $Z_{max}$ på PCC <sup>1)</sup>	32 mOhm		
Rekommenderad jordfelsbrytare	Typ B		
Svetsströmsintervall ( $I_2$ ) MMA-elektrod	10–150 A		
Svetsströmsintervall ( $I_2$ ) TIG	10–150 A		
Svetsström vid MMA-svetsning 10 min/40 °C (104 °F)	35 % 150 A	60 % 110 A	100 % 90 A
Svetsström vid TIG-svetsning 10 min/40 °C (104 °F)	35 % 150 A	60 % 110 A	100 % 90 A
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje ( $U_2$ ) MMA-elektrod	20,4–26 V		
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje ( $U_2$ ) TIG	10,4–16 V		
Tomgångsspänning ( $U_o$ peak)	96 V		
IP	IP 23		
Typ av kylning	AF		
Överspänningskategori	III		
Föroreningsgrad enligt standarden IEC60664	3		
EMC-emissionsklass	A		
Säkerhetsmärkning	S, CE		
Maximalt skyddsgastryck	5 bar 72,52 psi		
Mått längd x bredd x höjd	365 x 130 x 285 mm 14,4 x 5,1 x 11,2 tum		
Vikt	6,6 kg 14,6 pund		
Effektförbrukning i inaktivitetsläge vid 230 V	15 W		
Strömkällans energieffektivitet vid 150 A/26 V	87 %		

1) Gränssnitt till det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz

### Ignis 180 TIG

Nätspänning ( $U_1$ )	1 x 230 V
Max. effektiv primärström ( $I_{1eff}$ )	16 A
Max. primärström ( $I_{1max}$ )	25 A
Max. skenbar effekt ( $S_{1max}$ )	5,75 kVA
Nätsäkring	16 A trög

Nätspänningstolerans	-20 %/+15 %		
Nätfrekvens	50/60 Hz		
Cos Phi	0,99		
Max. tillåten nätimpedans $Z_{\max}$ på PCC <sup>1)</sup>	285 mOhm		
Rekommenderad jordfelsbrytare	Typ B		
Svetsströmsintervall ( $I_2$ ) MMA-elektrod	10–180 A		
Svetsströmsintervall ( $I_2$ ) TIG	10–220 A		
Svetsström vid MMA-svetsning 10 min/40 °C (104 °F)	40 % 180 A	60 % 150 A	100 % 120 A
Svetsström vid TIG-svetsning 10 min/40 °C (104 °F)	40 % 220 A	60 % 150 A	100 % 120 A
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje ( $U_2$ ) MMA-elektrod	20,4–27,2 V		
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje ( $U_2$ ) TIG	10,4–18,8 V		
Tomgångsspänning ( $U_0$ peak)	101 V		
IP	IP 23		
Typ av kylning	AF		
Överspänningskategori	III		
Föroreningsgrad enligt standarden IEC60664	3		
EMC-emissionsklass	A		
Säkerhetsmärkning	S, CE		
Maximalt skyddsgastryck	5 bar 72,52 psi		
Mått längd x bredd x höjd	435 x 160 x 310 mm 17,1 x 6,3 x 12,2 tum		
Vikt	9,0 kg 19,8 pund		
Effektförbrukning i inaktivitetssläge vid 230 V	15 W		
Strömkällans energieffektivitet vid 180 A/27,2 V	88 %		

1) Gränssnitt till det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz

### Ignis 180 TIG MV

Nätspänning ( $U_1$ )	1 x 230 V	1 x 120 V	1 x 120 V
Max. effektiv primärström ( $I_{1\text{eff}}$ )	16 A	20 A	15 A

Max. primärström ( $I_{1max}$ )	25 A	29 A	19 A
Max. skenbar effekt ( $S_{1max}$ )	5,75 kVA	3,48 kVA	2,28 kVA
Nätsäkring	16 A trög	20 A trög	15 A trög
Nätspänningstolerans	-20 %/+15 %		
Nätfrekvens	50/60 Hz		
Cos Phi	0,99		
Max. tillåten nätimpedans $Z_{max}$ på PCC <sup>1)</sup>	285 mOhm		
Rekommenderad jordfelsbrytare	Typ B		
Svetsströmsintervall ( $I_2$ )			
MMA-elektrod	10–180 A	10–120 A	10–85 A
TIG	10–220 A	10–170 A	10–140 A
Svetsström vid MMA-svetsning, 10 min/40 °C (104 °F)	40 %/180 A 60 %/150 A 100 %/120 A	40 %/120 A 60 %/100 A 100 %/90 A	40 %/85 A 60 %/70 A 100 %/65 A
Svetsström vid TIG-svetsning, 10 min/40 °C (104 °F)	40 %/220 A 60 %/160 A 100 %/130 A	40 %/170 A 60 %/130 A 100 %/100 A	40 %/140 A 60 %/110 A 100 %/100 A
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje ( $U_2$ )			
MMA-elektrod	20,4–27,2 V		
TIG	10,4–18,8 V		
Tomgångsspänning ( $U_o$ peak)	101 V		
IP	IP 23		
Typ av kylning	AF		
Överspänningskategori	III		
Föroreningsgrad enligt standarden IEC60664	3		
EMC-emissionsklass	A		
Säkerhetsmärkning	S, CE		
Maximalt skyddsgastryck	5 bar 72,52 psi		
Mått längd x bredd x höjd	435 x 160 x 310 mm 17,1 x 6,3 x 12,2 tum		
Vikt	9,2 kg 20,3 pund		
Effektförbrukning i inaktivitetsläge vid 230 V	15 W		
Strömkällans energieffektivitet vid 180 A/27,2 V	88 %		

1) Gränssnitt till det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz



---

### Översikt med kritiska råmaterial, apparatens tillverkningsår

#### Översikt med kritiska råmaterial:

En översikt över vilka kritiska råmaterial som finns i apparatens hittat du på webbplatsen nedan.

[www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability](http://www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability).

#### Ta reda på apparatens tillverkningsår:

- varje apparat har ett serienummer
- serienumret består av 8 siffror, exempelvis 28020099
- de första två siffrorna används för att beräkna apparatens tillverkningsår
- Detta värde minus 11 är lika med tillverkningsåret
  - Exempel: Serienummer = **28**020065, beräkning av tillverkningsår = **28** - 11 = 17, tillverkningsår = 2017







**Fronius International GmbH**

Froniusstraße 1  
4643 Pettenbach  
Austria  
[contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

At [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the contact details  
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.